

コンパクト  
デジタルストレージオシロスコープ・  
デジタルマルチメータ  
GDS-300/200 シリーズ

ユーザーマニュアル



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

**GW INSTEK**

# 保証

## コンパクト デジタルストレージ オシロスコープ GDS-300/200 シリーズ

この度は Good Will Instrument 社の計測器をお買い上げいただきありがとうございます。今後とも当社の製品を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

GDS-300/200 シリーズは正常な使用状態で発生する故障について、お買い上げの日より 3 年間に発生した故障については無償で修理を致します。

なお、液晶ディスプレイは 1 年、内蔵バッテリーは 3 か月、ケーブル類など付属品は除きます。

ただし、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買い上げ明細書類のご提示がない場合。

お買い上げ時の明細書(納品書、領収書など)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。

また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。

この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only Japan.

## 本マニュアルについて

ご使用に際しては必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊社までご連絡ください。

2023年3月(ファームウェア Ver1.14 以上に対応)

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前承諾なしに、このマニュアルを複製、転載、翻訳することはできません。

このマニュアルに記載された情報は作成時点のものです。製品の仕様、機器、および保守手順はいつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

Microsoft, Microsoft® Excel および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

National Instruments、NI、ni.com、および NI Measurement and Automation Explorer は National Instruments Corporation (米国 ナショナルインスツルメンツ社) の商標です。

本文書中に記載されたその他の製品名および企業名はそれぞれの企業の商標または商号です。

Good Will Instrument Co., Ltd.

No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

# 目次

安全上の注意.....	3
先ず初めに.....	9
GDS-300/200 シリーズの概要.....	11
外観.....	14
LCD 表示.....	19
初期設定.....	27
基本操作.....	34
ジェスチャーコントロール.....	38
共通操作.....	44
垂直メニュー.....	47
水平メニュー.....	56
トリガメニュー.....	61
トリガ設定.....	62
ランモード.....	73
カーソル測定.....	76
自動測定.....	79
ドロップダウンメニュー.....	85
ユーティリティメニュー.....	87
アクションメニュー.....	94
表示メニュー.....	99
Go-NoGo メニュー.....	104
保存機能.....	109
呼出し機能.....	117
ファイルマネージャ.....	120
DMM モード.....	123
内蔵アプリケーション.....	133
リモート設定.....	144
通信設定.....	145
通信テスト.....	146
FAQ.....	150
付録.....	152

---

ファームウェアの更新 .....	154
ヒューズ交換 .....	155
抵抗の規格 .....	156
初期設定 .....	159
定格 .....	160
外形図 .....	165
EU declaration of Conformity .....	166
INDEX .....	167



# 安全上の注意

この章では操作と保存時に従わなければならない重要な安全に関する使用上の注意が含まれています。安全を確保し、可能な限り最高の状態で機器をご使用いただくために操作を開始する前に以下の注意をよく読んでください。

## 安全記号

以下の安全記号が本マニュアルもしくは本器上に記載されています。

---



警告

警告: ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある箇所、用法が記載されています。



注意

注意: 本器または他の機器へ損害をもたらす恐れのある箇所、用法が記載されています。



危険: 高電圧の恐れあり。



危険・警告・注意: マニュアルを参照してください。



Do not dispose electronic equipment as unsorted municipal waste. Please use a separate collection facility or contact the supplier from which this instrument was purchased.

## 安全上の注意

---

### 一般注意事項



#### 注意

- 本器の上に重いものを置かないでください。
- 機器に損傷を与えることにつながる衝撃や乱暴な取り扱いはしないでください。
- 本器に静電気を与えないでください。
- BNC 端子にバラ線を使用しないでください。
- 冷却用ファンの通気口をふさがしないでください。  
製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、  
火災の危険があります。
- タッチスクリーンディスプレイに過度の力で鋭利な物  
体やプレスを使用しないでください。
- 最大入力を超えた電圧を印加しないでください。  
300Vrms : CATII DSO 入力  
600V : CATII DMM 入力  
300V : CATIII DMM 入力
- 電源コードは製品に付属したものを使用してくださ  
い。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コ  
ードが使用できない場合があります。その場合は適  
切な電源コードを使用してください。
- 感電防止のため保護接地端子は大地アースへ必  
ず接続してください。
- 入力端子には製品を破損しないために最大入力  
が決められています。製品故障の原因となります  
ので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様  
を越えないようにしてください。高い周波数や、  
高圧パルスによっては入力できる最大電圧が  
低下します。
- 感電の危険があるためプローブの先端を電圧源  
に接続したまま抜き差ししないでください。

- BNC コネクタの接地側に危険な高電圧を決して接続しないでください。火災や感電につながります。
- 濡れた手で電源コードのプラグに触らないでください。感電の原因となります。
- 危険な活線電圧を BNC コネクタのグランド側に決して接続しないでください。火災や感電の原因となります。

(測定カテゴリ) EN61010-1:2010, EN61010-2-030, EN61010-2-033 は測定カテゴリと要求事項を以下の要領で規定しています。GDS-300/200 シリーズはカテゴリ II または III の部類に入ります。

- 測定カテゴリ IV は建造物への引込み電路、引込み口から電力量メータおよび一次過電流保護装置(分電盤)までの電路を規定します。
- 測定カテゴリ III は直接分電盤から電気を取り込む機器(固定設備)の一次側および分電盤からコンセントまでの電路を規定します。
- 測定カテゴリ II はコンセントに接続する電源コード付機器(家庭用電気製品など)の一次側電路を規定します。
- 測定カテゴリ I はコンセントからトランスなどを經由した機器内の二次側の電気回路を規定します。ただしこの測定カテゴリは廃止され、II/III/IV に属さない測定カテゴリ 0 に変更されます。

---

#### カバー・パネル



- ヒューズ交換以外でサービスマン以外の方がカバーやパネルを取り外さないで下さい。本器を分解することは禁止されています。

---

#### 電源



警告

- AC 入力電圧: AC100V~240V, 47Hz~63Hz、自動選択。  
DC 出力: DC12V、最大 36W
  - 電源コード: 感電を避けるため本器に付属している3芯の電源コード、または使用する電源電圧に対応したもののみ使用し、必ずアース端子のあるコンセントへ差し込んでください。2芯のコードを使用される場合は必ず接地をしてください。
  - DC 入力: DC10.5V~13.5V、3A
-

- 使用中の異常に  
関して
- 製品を使用中に、製品より発煙や発火などの異常が発生した場合にはただちに使用を中止し主電源スイッチを切り、AC アダプタを抜いてください。



警告



清掃

- 清掃の前に AC アダプタを外してください。
- 清掃には洗剤と水の混合液に、柔らかい布地を使用します。液体が中に入らないようにしてください。
- ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な材料を含む化学物質を使用しないでください。

## 設置・操作環境



警告

- 設置および使用箇所: 屋内で直射日光があたらない場所、ほこりがない環境、ほとんど汚染のない状態(以下の注意事項参照)を必ず守ってください。
- 相対湿度: 20% ~ 80%
- 高度: < 2000m
- 温度: 0°C ~ 50°C

## 汚染度

EN61010-1:2010 は汚染度を以下の要領で規定しています。  
GDS-300/200 シリーズは汚染度 2 に該当します。

汚染の定義は「絶縁耐力が表面抵抗を減少させる固体、液体、またはガス(イオン化気体)の異物の添加を指します。

- 汚染度 1: 汚染物質が無い、または有っても乾燥しており、非電導性の汚染物質のみが存在する状態。汚染は影響しない状態を示します。
- 汚染度 2: 結露により、たまたま一時的な電導性が起こる場合を別にして、非電導性汚染物質のみが存在する状態。
- 汚染度 3: 電導性汚染物質または結露により電導性になり得る非電導性汚染物質が存在する状態。



保存環境

- 保存場所: 屋内
- 温度: -25°C ~ 70°C
- 相対湿度 < 90% 結露なきこと



保守点検について

製品の性能、安全性を維持するため定期的な保守、点検、クリーニング、校正をお勧めします。

校正



注意

本製品は当社の厳格な試験・検査を経て出荷されておりますが、部品などの経年変化により、性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能・仕様を安定した状態でご使用いただくために定期的な校正をお勧めいたします。校正についてのご相談はご購入元または当社までご連絡ください。

ご使用について



注意

本製品は一般家庭・消費者向けに設計・製造された製品ではありません。電氣的知識を有する方がマニュアルの内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。また、電氣的知識のない方が使用される場合には事故につながる可能性があるため、必ず電氣的知識を有する方の監督下にてご使用ください。

Disposal (EU only)



Do not dispose this instrument as unsorted municipal waste. Please use a separate collection facility or contact the supplier from which this instrument was purchased. Please make sure discarded electrical waste is properly recycled to reduce environmental impact.

内蔵電池仕様

- 種類: リチウムイオンポリマー 二次電池
- 型式: FT8862103P
- 製造者: Chinese Precision Technology  
(Assembled in China)
- 定格: 7.4Vdc =, 6100mAh (45 W)



電池の警告

- 内蔵のバッテリーはお客様による交換を禁止しています。交換が必要な場合はご購入元または当社までご連絡ください。
- バッテリーに火や水を近づけないでください。
- バッテリーの廃棄はお住まいの地方自治体の条例にしたがって処分してください。
- 取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

## イギリス向け電源コード

オシロスコープをイギリスで使用する場合、電源コードが以下の安全指示を満たしていることを確認してください。



注意:

このリード線/装置は資格のある人のみが配線することができます。



警告

この装置は接地する必要があります。

重要: このリード線の配線は以下のコードに従い色分けされています:

緑/黄色: 接地(GND)  
青: 中性(Neutral)  
茶色: 電流 (位相,Line)



主リード線の配線の色が使用しているプラグ/装置で指定されている色と異なる場合、以下の指示に従ってください。

緑と黄色の配線は E の文字、接地記号  $\oplus$  がある、または緑/緑と黄色に色分けされた接地端子に接続する必要があります。

青い配線は N の文字がある、または青か黒に色分けされた端子に接続する必要があります。

茶色の配線は L または P の文字がある、または茶色か赤に色分けされた端子に接続する必要があります。

不確かな場合は装置に梱包された説明書を参照するか、代理店にご相談ください。

この配線と装置は適切な定格の認可済み HBC 電源ヒューズで保護する必要があります。詳細は装置上の定格情報および説明書を参照してください。

参考として、0.75mm<sup>2</sup> の配線は 3A または 5A ヒューズで保護する必要があります。それより大きい配線は通常 13A タイプを必要とし、使用する配線方法により異なります。

ソケットは電流が流れるためのケーブル、プラグ、または接続部から露出した配線は非常に危険です。ケーブルまたはプラグが危険とみなされる場合、主電源を切ってケーブル、ヒューズおよびヒューズ部品を除去します。危険な配線はすべてただちに廃棄し、上記の基準に従って取替える必要があります。

# 先ず初めに

この章では GDS-300/200 の主な特徴と前面および背面パネルの説明を含んで簡潔に記載します。概要に続いて、設定、初めてオシロスコープを使用するまでを説明します。

**概要**ではシリーズ一覧、主要な機能とオシロスコープの機能について説明します。

**外観**では本器の前面、背面と表示を説明します、本体の向きやモードによって表示は変化します。

**設置**では機器の設定方法を説明しパネルで使用するジェスチャーや設定方法を説明します。



<b>GDS-300/200 シリーズの概要</b> .....	<b>11</b>
シリーズ一覧.....	11
主な特徴.....	12
アクセサリ.....	13
<b>外観</b> .....	<b>14</b>
前面パネル.....	14
背面パネル.....	16
インターフェイスパネル.....	17
BNC パネル.....	18
<b>LCD 表示</b> .....	<b>19</b>
横画面表示.....	19
縦画面表示.....	20
タッチパネルの使い方.....	22
ヘルプメニュー.....	25
<b>初期設定</b> .....	<b>27</b>
電源投入.....	27
USB ドライバのインストール.....	28
スタンドの利用.....	29
時計の設定.....	30
言語の選択.....	31
表示方向の切換.....	31
プローブの補正.....	32

## GDS-300/200 シリーズの概要

### シリーズ一覧

GDS-300/200 シリーズは入力帯域とメモリー長/DMM の機能/分解能で分かれた 6 モデルから構成されています。

モデル	周波数帯域	メモリー長	DMM 分解能	温度測定
GDS-207	70MHz	1MWord	3 1/2	なし
GDS-210	100MHz	1MWord	3 1/2	なし
GDS-220	200MHz	1MWord	3 1/2	なし
GDS-307	70MHz	5MWord	4 1/2	あり
GDS-310	100MHz	5MWord	4 1/2	あり
GDS-320	200MHz	5MWord	4 1/2	あり

注: 本マニュアルでは以降明示的な記載がない限り GDS-300/200 シリーズを GDS と記載します。

## 主な特徴

---


性能	<ul style="list-style-type: none"><li>• 最高リアルタイムサンプリングレート 1GS/s</li><li>• 70MHz/100MHz/200MHz の帯域</li><li>• メモリー長：5MWord(GDS-300) 1MWord(GDS-200)</li><li>• 最大入力電圧 300Vrms :CATII DSO 入力 600V :CATII DMM 入力 300V :CATIII DMM 入力</li><li>• 最大 30,000 波形記憶可能(リプレイ機能)</li></ul>
機能	<ul style="list-style-type: none"><li>• DMM および DSO 独立同時動作</li><li>• 縦方向・横方向切換表示</li><li>• タッチパネル付 TFT-LCD 表示 800×480ドット</li><li>• 7.4V/6100mAh バッテリー、最大約 4 時間連続駆動可能</li><li>• 差動プローブオプション対応</li><li>• 拡張アプリケーション： 関数電卓、抵抗計算、減衰計算など</li><li>• シールド BNC 端子</li><li>• 各種 DSO 機能 X-Y モード、Go/No-GO 判定、自動計測(36 種)、 トレンドプロット、各種トリガ(エッジ、オルタネート、 ビデオ、パルス)、演算(FFT,FFTrms,+,-,*,/ )、 リプレイ</li><li>• 各種 DMM 機能 50,000 カウント(GDS-300)/5,000 カウント(GDS- 200)、DCV,DCA,ACV,ACA,抵抗,ダイオード、導 通、温度測定(GDS-200 は温度測定なし) 測定レンジは自動切換えのみで零点調整機能はあ りません。</li><li>• ヒューズ付電流測定端子(DMM)</li></ul>
インターフェイス	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mini-B USB ポート(通信/HDD) 本器に USB メモリなどを接続することはできませ ん。</li></ul>

## アクセサリ

標準アクセサリ		
型式	説明	
CD	マニュアル CD	
GAP-001	AC-DC アダプタ	
GTP-150B-2 または相当品	150MHz プローブ 2 本 GDS-207/210/307/310 用	
GTP-250B-2 または相当品	250MHz プローブ 2 本 GDS-220/320 用	
GTL-207A または相当品	テストリード、赤・黒各 1 本	
GSC-010	キャリーケース	
GSC-011	保護バック	
GWS-001	ストラップ	
オプション		
型式	説明	
GDP-040D	専用差動プローブ	
GTL-253	Mini-B USB ケーブル	
GPF-700	プロテクションフィルム	
ドライバ		
dso_vpo*.inf	Windows 用 USBドライバ	

## 外観


### 前面パネル

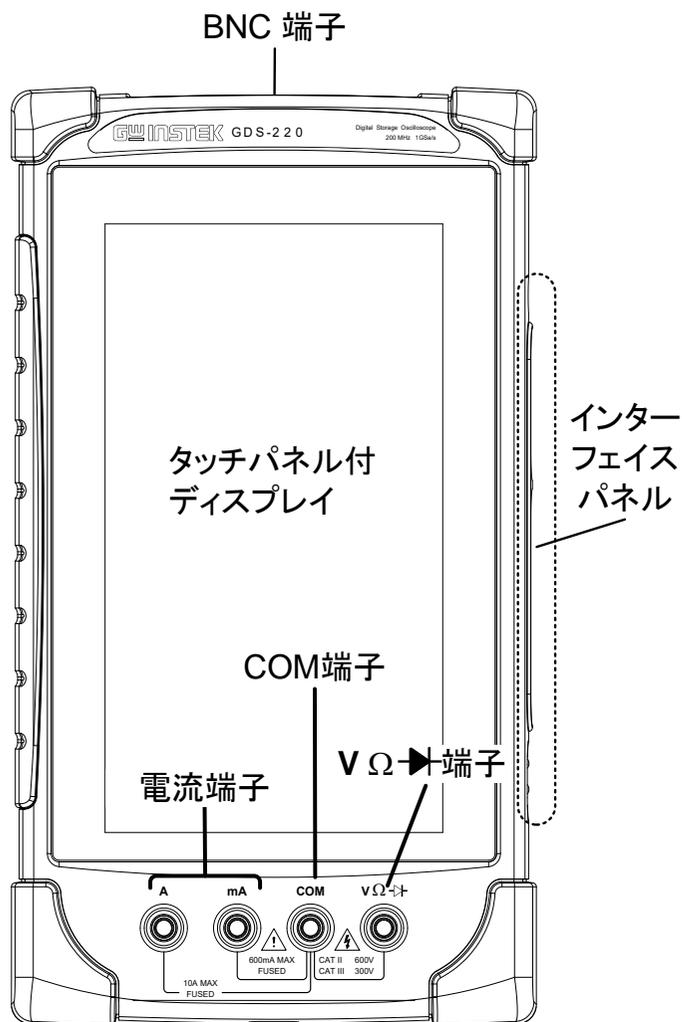

液晶ディスプレイ タッチパネル付 LCD、解像度 800 x 480 ドット


インターフェイス パネル 電源スイッチ、電源コネクタ、USB ポート、校正出力、オプション用電源出力があります。

DMM ポート

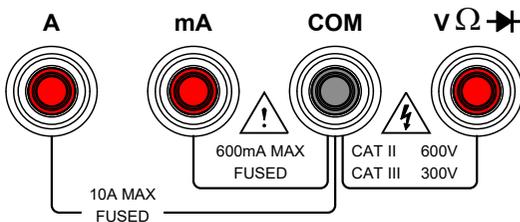

mA	最大電流 600mA. ヒューズ保護 1A.
A	最大電流 10A. ヒューズ保護 10A
COM	Com 端子
vΩ	電圧、抵抗、ダイオード、導通、温度 端子 最大入力電圧: 600V

## 背面パネル

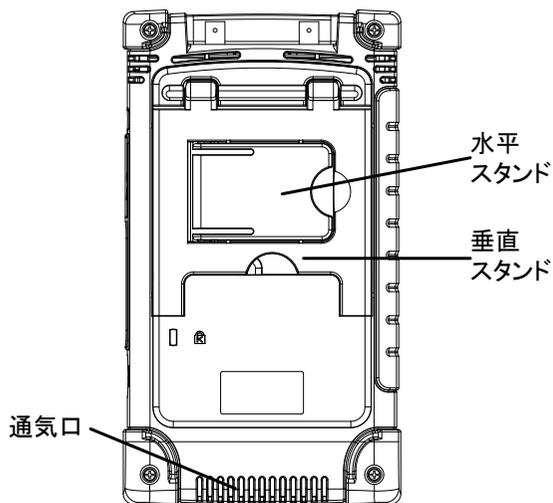

---

通気口                      通気口をふさがらないでください。


---

垂直スタンド              縦方向に使用する場合のスタンドです。

---

水平スタンド              横方向に使用する場合のスタンドです。

## インターフェイスパネル

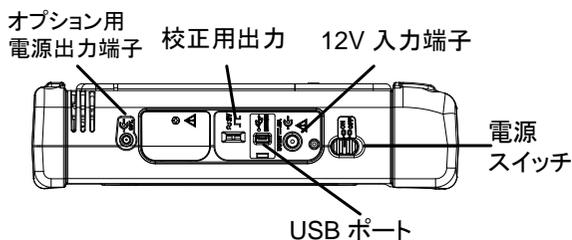

## 電源スイッチ



メイン電源のスイッチです。




DC 入力端子、内蔵リチウム電池の充電、電力供給に使用します。必ず付属の AC アダプタを使用してください。

入力電圧範囲: DC10.5V ~ 13.5V


最大電流入力: DC3.5A

## USBポート

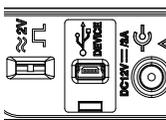


Mini-B USB デバイスポートです。PC とつなぎ 120MB の HDD とするか COM ポートとして動作します。

## 校正出力

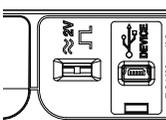

プローブ用校正出力、2Vp-p、1kHz の方形波が出力されます。

## オプション用電源出力端子

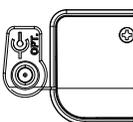


差動プローブ(GDP-040D)用の電源端子です。

出力電圧: DC5V

出力電流: 250mA

## BNC パネル

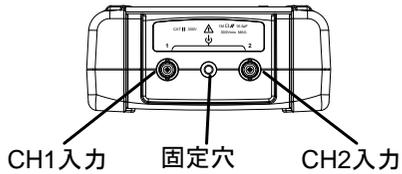

---


CH1, CH2 入力    Ch1、Ch2 BNC 入力  
入力インピーダンス: 1M $\Omega$   
入力容量: 16.5pF  
最大電圧: 300V (CAT II)

---


固定穴            差動プローブ(GDP-040D)用の固定穴です

## LCD 表示

## 横画面表示

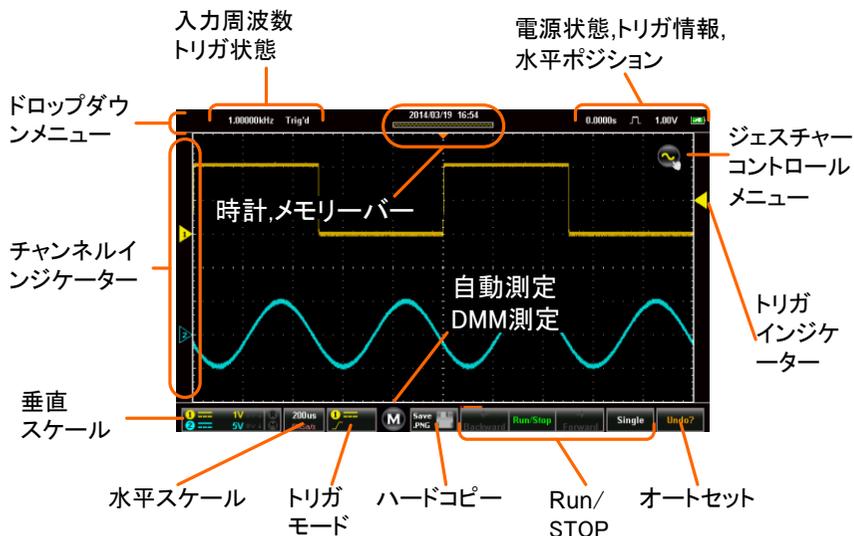

## 縦画面表示

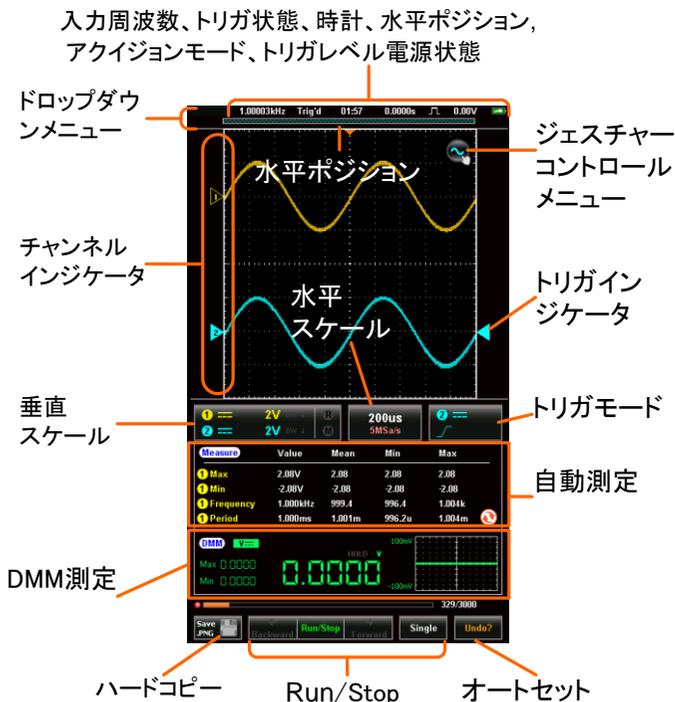

入力周波数

入力信号でトリガがかかる時の周波数を表示します。

トリガ状態

トリガ状態を表示します。  
Trig'd (トリガ発生中)  
Stop  
<2Hz

時計表示

日時を表示します。  
縦表示は時刻のみ表示します。

水平ポジション

水平ポジション位置を表示します。

アキュイジションモード	アキュイジションモードを表示します。 (サンプル、ピーク、平均)
水平状態	水平時間、水平ポジション、メモリー長 を表示します。
ドロップダウン メニュー	タイトルバーをタップするとドロップダ ウンメニューが表示されます。
ジェスチャーコン trolメニュー	波形表示とカーソル表示の設定を行 います。
チャンネルインジ ケータ	チャンネルインジケータは各表示チャ ンネルのゼロレベルを表示していま す。それぞれの表示チャンネルは単色 で表示されます。
トリガインジケー タ	トリガソースとトリガレベルを表示しま す。
チャンネル情報・ 垂直レンジ	表示しているチャンネルの垂直レン ジ・結合モード・帯域制限を表示しま す。また演算波形・リファレンス波形の 有無を表示します。
水平レンジ	水平レンジとサンプリングレートを表示 します。
トリガモード	トリガ設定情報を表示します。
自動測定	選択された4つの自動測定結果を表 示します。横画面表示の場合は表示 サイズを変更できます。
DMM 測定	DMM 測定結果を表示します。 横画面表示の場合は表示サイズを変 更できます。

---

ハードコピー	画面のハードコピーまたは波形データをセーブします。
Run/Stop backward forward Single	Run/Stop キーは波形更新を制御します。Stop 時には最大 30000 波形まで backward/forward キーで移動して表示できます。Single キーは波形を 1 回取り込みます。
オートセット	オートセット機能は自動的に入力信号を最適な表示状態になるようにパネルの設定を構成します。

---


## タッチパネルの使い方

---

概要	本器には一般的なオシロスコープのようなツマミ類がなく、タッチパネルからの操作となります。この操作は直観的なものですが、基本的なジェスチャーや操作の基本を覚える必要があります。
基本操作	本器で使用する基本的なジェスチャーは以下のものがあります。

---


### タップ(Tap)

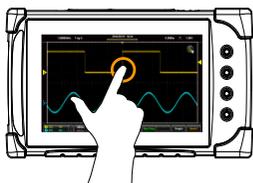

表示にタッチして指を離します。


操作は指を離れたときに認識されメニューが表示されます。

## 長押し(Tap&amp;Hold)

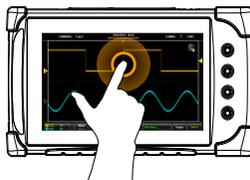


表示にタッチしてしばらくしてから指を離します。  
操作は指を離れたときに認識されサブメニューが表示されます。

## スワイプ(Swipe)

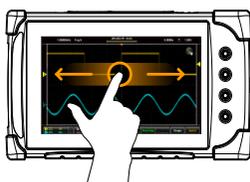


表示にタッチしたまま左右に指を動かします。

## スクロール(Scrol)

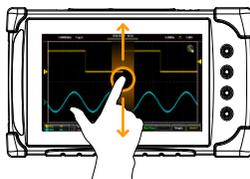

表示にタッチしたまま上下に指を動かします。

## ピンチイン(Pinch In)

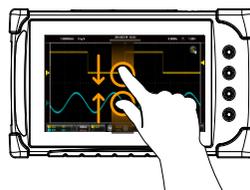


2本指で画面にタッチし、指の間隔を狭めると表示・設定がズームアウトします。

### ピンチアウト (Pinch Out)



2本指で画面にタッチし、指の間隔を広げると表示・設定がズームインします。

### ドラッグ & ドロップ (Drag and drop)

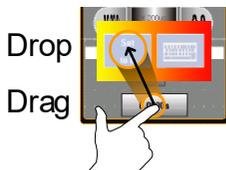


キーにタッチしたまま指を動かし、表示される設定アイコンの上で離します。水平・垂直・トリガポジションの数値設定で、0設定または数値入力ができます。

## ヘルプメニュー

**概要** 本器の操作・機能についてのヘルプは画面に重ねて表示されます。


**使用方法** 左上のタイトルバーをタップしてドロップダウンメニューを表示します。

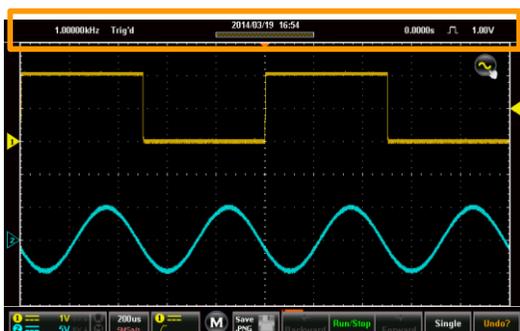


ユーティリティアイコン(キー)をタップします。



Help メニューをタップします。

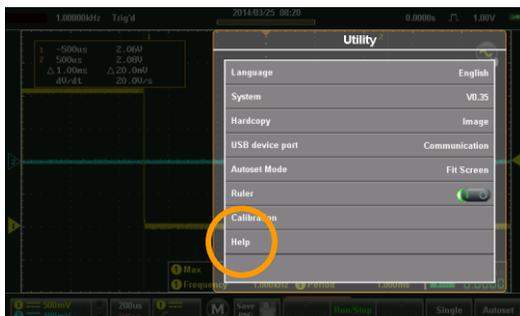

Help 画面が表示されます。Help は 3 ページあり、ページ選択 **1**, **2**, **3** と終了  のアイコンで選択します。

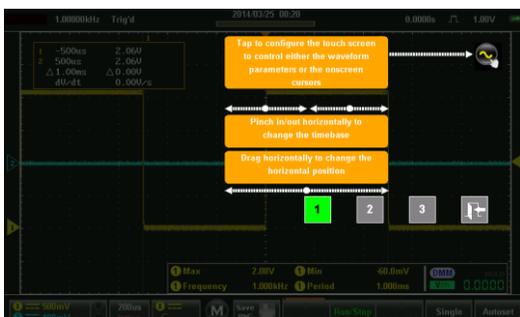


## 初期設定

本章では初めてまたはバージョンアップ直後に使用する場合の手順について説明します。


### 電源投入

使用準備 初めて使用する場合は充電が必要です。

- 手順
1. AC アダプタをコンセントにつなぎます。
  2. インターフェイスパネルの 12V 入力端子に AC アダプタの出力をつなぎます。
  3. チャージ中はインジケータがオレンジに点灯し、チャージ完了時は緑色に点灯します。

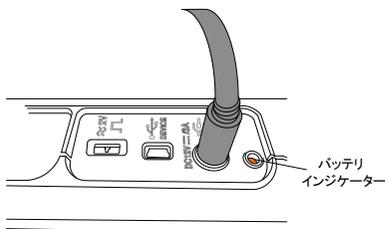


 4. インターフェイスパネルの電源スイッチを ON のポジションにします。



5. しばらくするとセルフテストの結果表示後に通常表示画面になります。

6. バッテリーインジケータは右上に表示されています。

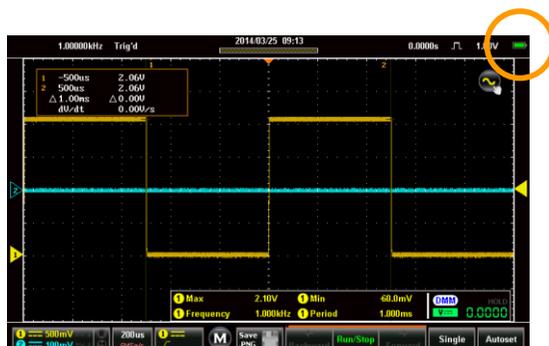

## USB ドライバのインストール

### 概要

本器の USB ポートを通信用で Windows PC につなぐ場合は PC にデバイスドライバのインストールが必要になります。  
デバイスドライバは製品添付 CD を利用するか、Web ページ [www.texio.co.jp](http://www.texio.co.jp) の製品ページを参照してください。

- ### インストール方法
1. 本器の電源をオフにします。
  2. USB ケーブルで本器と PC を接続し、本器の電源をオンにします。
  3. 本器のドロップダウンメニューのユーティリティにある USB デバイスポートの設定を通信用にします。
  4. PC が本器を認識するとデバイスドライバの検索を行います。新しいデバイスの認識には PC の管理者権限が必要です。

PCによってはセキュリティの関係で自動認識されないことがあります。この場合はデバイスマネージャーで“ほかのデバイス”にある本器(GDS-200/GDS-300)を選択し、ドライバの更新を行います。


5. 製品付属の CD にあるデバイスドライバファイル (dso\_vpo\*.inf) のフォルダを指定してドライバをインストールします。
6. 本器は仮想 COM ポートとして PC に認識されます、ポート番号を確認してください。ポート番号が 10 以上の場合は対応できないアプリケーションがあるので注意が必要です。
7. USB デバイスポートの設定がディスクの時は HDD として認識されます。この場合デバイスドライバのインストールは不要です。

## スタンドの利用

### 横置き



横置きに使うときは小さいほうのスタンドを使用します。

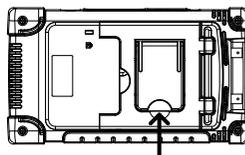


こちらを使います

### 縦置き



縦置きに使うときは大きいほうのスタンドを使用します。

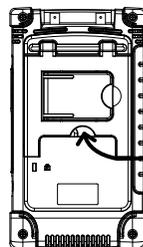

こちらを使います

## 時計の設定

### 概要

本器はバッテリーが放電していなければ内蔵の時計が動作しています。使用する前に日時を設定してください。

1. 本器のドロップダウンメニューのユーティリティにあるシステムをタップします。
2. 日付と時間をタップします。

日時設定メニューが表示されます



3. 日付の設定は日付をタップして年、月、日それぞれをスクロールして設定します。
4. 時刻の設定は時間をタップして時、分をスクロールして設定します。
5. OK をタップすると 0 秒で日時が設定されます。



注意

バッテリーの残量が完全に無い場合は時計が停止したままになります。残量不足でシャットダウンした場合は時計が稼働する程度の残量が残っているため動作したままとなります。

## 言語の選択

---

**概要** 本器は複数の言語で表示を切り替えることができます。

---

1. 左上をタップして本器のドロップダウンメニューを開きます。
2. ユーティリティにあるシステムをタップします。言語をタップしてメニューを開きます。
3. 希望する言語をタップして選択してください。

## 表示方向の切換

---



**概要** 本器の初期の表示方向は縦方向です。

---

- 方向切換**
1. 左上をタップして本器のドロップダウンメニューを開きます。
  2. 表示方向切換アイコン  をタップすると縦方向・横方向が切り替わります。



9. オートセット **Autoset** をタップして実行します。
10. 校正信号が表示されます。
11. 左上をタップして本器のドロップダウンメニューを開きます。
12. 表示アイコンをタップし、タイプをベクトルに設定します。
13. 上部が平らな正方形になるようにプローブの調整ポイントを回します。

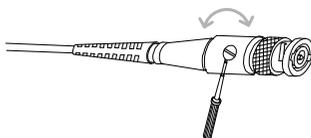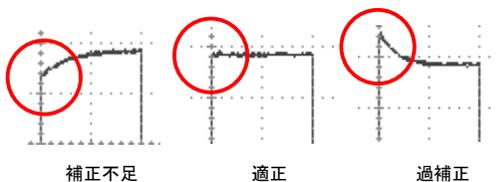

# 基本操作

基本操作.....	34
ジェスチャーコントロール.....	38
チャンネル・演算波形・REF 波形の選択.....	38
垂直ポジションの移動.....	39
垂直レンジの変更.....	40
水平ポジションの移動.....	41
水平レンジの変更.....	42
トリガソースの選択とトリガレベルの設定.....	43
共通操作.....	44
チェックボックス.....	44
トグルスイッチ.....	44
スライダー.....	45
項目選択.....	45
キー入力.....	46
垂直メニュー.....	47
垂直メニューの表示.....	48
チャンネルの選択と有効化.....	49
垂直レンジとポジション.....	50
垂直軸オプション(Ch1、Ch2).....	51
垂直軸オプション(REF 波形).....	53
垂直軸オプション(演算波形).....	54
水平メニュー.....	56
水平ポジション.....	56
水平拡大.....	57
ズーム表示.....	59
トリガメニュー.....	61
トリガイコン.....	61
トリガメニューの表示.....	62

<b>トリガ設定</b> .....	<b>62</b>
トリガタイプ .....	62
トリガパラメータ設定 .....	63
トリガモード .....	65
強制トリガ .....	65
オルタネート .....	66
トリガレベル .....	66
エッジトリガ .....	67
パルストリガ .....	68
ビデオトリガ .....	70
オートセット .....	71
<b>ランモード</b> .....	<b>73</b>
概要 .....	73
Run/Stop モード .....	74
Single モード .....	75
<b>カーソル測定</b> .....	<b>76</b>
カーソル表示 .....	76
<b>自動測定</b> .....	<b>79</b>
測定項目 .....	79
自動測定の表示 .....	82
自動測定項目の選択 .....	83
自動測定オプション .....	84
<b>ドロップダウンメニュー</b> .....	<b>85</b>
ドロップダウンメニューの表示 .....	85
設定の初期化 .....	85
パネルロック .....	86
<b>ユーティリティメニュー</b> .....	<b>87</b>
ユーティリティメニューの表示 .....	87
言語選択 .....	87
システムメニュー .....	88
システム情報表示 .....	88
信号パス補正(SPC) .....	88
日付と時間 .....	89
ブザー設定 .....	90
メモリー消去 .....	90
ハードコピー設定 .....	90
USB デバイスポート .....	91

オートセットの設定 .....	92
目盛表示 .....	93
校正メニュー .....	93
<b>アキュイジョンメニュー .....</b>	<b>94</b>
アキュイジョンメニューについて .....	94
アキュイジョンモードの選択 .....	95
XY モードの表示 .....	96
レコード長の選択 .....	97
補間の設定 .....	97
<b>表示メニュー .....</b>	<b>99</b>
表示メニューについて .....	99
表示タイプの設定 .....	100
パーシスタンス .....	100
波形輝度 .....	101
目盛輝度 .....	101
目盛の選択 .....	102
輝度設定 .....	103
<b>Go-NoGo メニュー .....</b>	<b>104</b>
Go-NoGo メニューについて .....	104
Go-NoGo メニューの設定 .....	105
Go-NoGo 判定の実行 .....	108
<b>保存機能 .....</b>	<b>109</b>
保存メニューについて .....	109
画面の保存 .....	110
波形データの保存 .....	113
設定の保存 .....	115
全てを保存 .....	116
<b>呼出し機能 .....</b>	<b>117</b>
呼出しメニューについて .....	117
波形の呼出し .....	117
設定の呼出し .....	119
<b>ファイルマネージャー .....</b>	<b>120</b>
ファイル操作メニューについて .....	120
ファイル操作 .....	121
<b>DMM モード .....</b>	<b>123</b>
DMM について .....	123
DMM 表示について .....	125

電圧測定 .....	125
電流測定 .....	126
抵抗測定 .....	128
ダイオードテスト .....	129
導通テスト .....	130
温度測定 .....	131
<b>内蔵アプリケーション .....</b>	<b>133</b>
減衰器計算 .....	134
拡張 DMM .....	135
計算機 .....	137
QR コード表示 .....	139
抵抗計算 .....	140
テンプレート編集 .....	142

## ジェスチャーコントロール

本章では基本的な設定についてのジェスチャーを説明します。

一般的に使用する機能はパネル上のキーやツマミ操作をしないで、ジェスチャーのみで設定できるようになっています。



注意

ジェスチャーコントロールは選択したチャンネルについてのみ有効です。76 ページ参照

## チャンネル・演算波形・REF 波形の選択

### 概要


表示されているチャンネル、演算波形、REF 波形は左側の GND レベルのマーカ ▶ をタップすることで選択します。

波形を表示する方法は 49 ページを参照してください。

### 使用方法

波形選択を行うには各チャンネル、演算波形、REF 波形のインジケータをタップします。選択された波形のインジケータは反転表示されます。

### 使用例

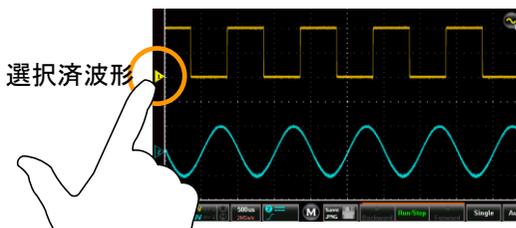

## 垂直ポジションの移動


**概要** 選択された波形の垂直ポジションを移動します。  
詳細は 50 ページを参照してください。

**使用方法** 波形表示エリアを縦にスクロールすると選択された波形の垂直ポジションが移動し、ポップアップでポジションが数値で表示されます。

波形のスクロールは一旦 0V で停止します。0V を超えて移動する場合は再度スクロールしてください。

画面の上半分をタップすると垂直ポジションが増加し、下半分をタップすると減少します。

**使用例**

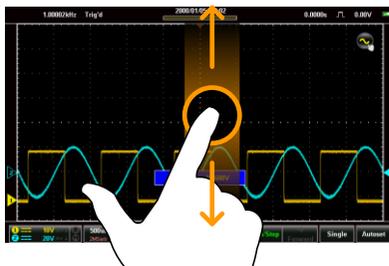

## 垂直レンジの変更

**概要** 選択された波形の垂直レンジを変更します。  
詳細は 51 ページを参照してください。

**使用方法** 縦方向にピンチイン・ピンチアウトすると選択された波形の垂直レンジが変更できます。

ポップアップで垂直レンジのスケールインジケータが表示されます。インジケータが表示されている間は画面をタップすると垂直レンジが変化します。

垂直レンジは画面中央左の垂直レンジに表示されています。


### 使用例



## 水平ポジションの移動

概要	水平ポジションを移動します。 詳細は 56 ページを参照してください。
使用方法	横方向にスワイプすると波形表示の水平ポジションが移動します。  トリガ点のインジケータは上部にオレンジの三角 ▼ で、値は上部枠外に表示されます。  波形の移動は一旦 0s で停止します。0s を超えて移動する場合は再度スワイプしてください。

### 使用例

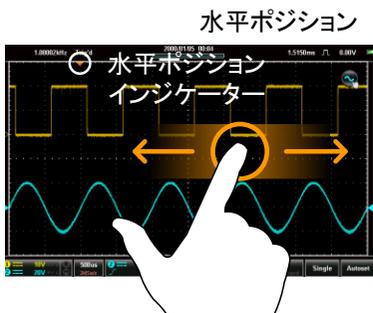

## 水平レンジの変更

**概要** 水平レンジを変更します。  
詳細は 57 ページを参照してください。

**使用方法** 横方向にピンチイン・ピンチアウトすると水平レンジが変更できます。

ポップアップで水平レンジのスケールインジケータが表示されます。インジケータが表示されている間は画面をタップすると水平レンジが変化します。

水平レンジは画面中央の水平レンジに表示されています。

**使用例**




## トリガソースの選択とトリガレベルの設定

概要 トリガソースの切換えとトリガレベルを変更します。


トリガソースの切換え トリガインジケータ ◀ をタップするとトリガソースが切換ります。

使用例

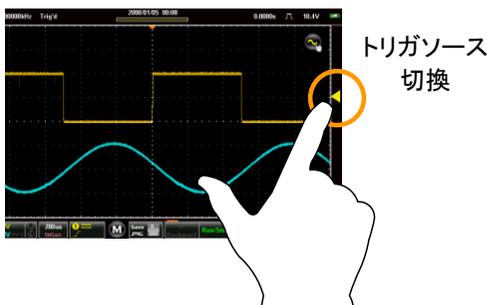

トリガレベルの変更 波形表示の右側を上下にスクロールするとトリガレベルが変更でき、ポップアップでレベルが数値で表示されます。

使用例

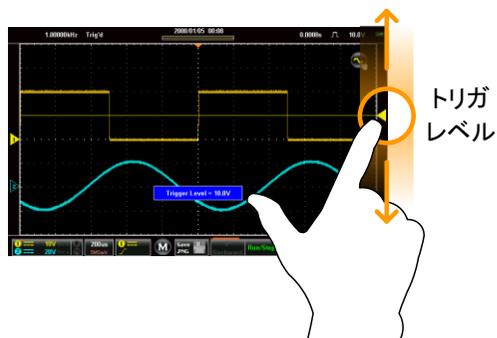


## 共通操作

本章では共通ユーザーインターフェイス(UI)で値の設定または項目の選択の方法を説明します。同じような UI でも機能が異なることがあります。個別の設定項目についてはそれぞれの操作で説明します。

### チェックボックス

概要                      チェックボックスは複数の項目から1つを選択します。

使用例

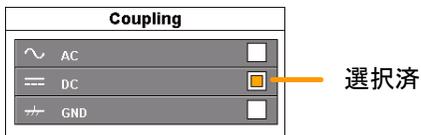

### トグルスイッチ

概要                      トグルスイッチは On(I)または Off(O)の設定をします。

使用例



## スライダー

**概要** スライダーは範囲の決まった値を簡単に変更するために使い、通常はプリセットキーと併用しています。


### 使用例



## 項目選択

**概要** 項目選択は+/-のキーと設定表示、プリセットキーで行います。


### 使用例

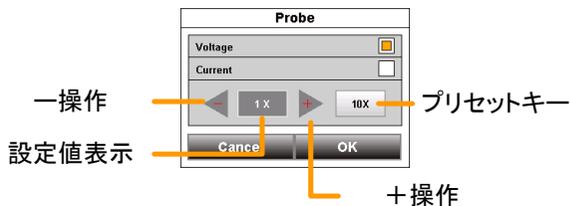

## キー入力

**概要** キー入力は数値または文字列の入力で使用します。数値入力はキーパッド、文字入力はキーボードと呼ばれます。

### キーパッド表示 (Keypad)

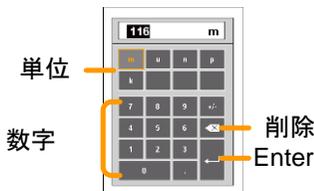

使用方法は単位、数字を入力してから Enter を押します。

### キーボード表示 (Keyboard)



キーを押すと表示エリアに文字が追加されます。記号入力は”+=#”を表示押します。英文字入力は”ABC”を表示させて入力し、大文字は↑を押します。日本語入力は”あいう”を表示させ、入力モードを”平”, ”片”, ”漢”から選び、入力します。漢字は読みを入力後一覧が表示されますので選択します。Enter で改行し、OK で入力が終了します。

## 垂直メニュー

垂直メニューは垂直のポジション、レンジ、表示、結合、プローブ倍率を表示・設定します。

垂直アイコン



項目	内容
表示状態	チャンネルがオンの時に表示されます。
結合	入力結合を図(AC/DC/GND)で表示します。
垂直レンジ	垂直軸のレンジを表示します。
帯域制限	帯域制限のフィルタの動作が表示されます。
反転	入力反転の状況を表示します。
REF 波形	REF 波形の表示状態を示します。
演算波形	演算波形の表示状態を示します。

## 垂直メニューの表示

### 使用方法

1. 垂直アイコンをタップします。
2. 画面に垂直メニューが表示されます。

### 垂直メニュー



垂直アイコン

## チャンネルの選択と有効化

### チャンネル選択

垂直メニューでチャンネル選択のアイコンをタップすると表示のオンとオフが切り替えます。

- ・ 表示中のチャンネルのインジケータは色が付き、非表示のチャンネルはグレー表示になります。
- ・ 選択しているチャンネルのインジケータは周りがオレンジになります。

### 使用例

選択済チャンネル      非表示のチャンネル

表示中の  
チャンネル



## 垂直レンジとポジション

概要 垂直レンジと垂直ポジションはジェスチャー以外に垂直メニューで設定できます。


ジェスチャー 操作するチャンネルを選択します。 38 ページ



注意

波形表示エリアを縦にスクロールすると選択された波形の垂直ポジションが移動し、ポップアップでポジションが数値で表示されます。  
波形のスクロールは一旦0Vで停止します。0Vを超えて移動する場合は再度スクロールしてください

- 垂直メニュー
1. 選択したチャンネルの垂直レンジを変更するにはアップ・ダウンのアイコンと設定値表示で構成されたスケールピッカーを使用します。
  2. 選択したチャンネルの垂直ポジションを変更するにはスライダーを使用します。
  3. 垂直ポジションを0にするには垂直ポジションキーをドラッグして表示される“0に設定”のキーヘッドロップしてください。
  4. 垂直ポジションを値で設定するには垂直ポジションキーをドラッグして表示されるキーパッドヘッドロップし値を入力します。

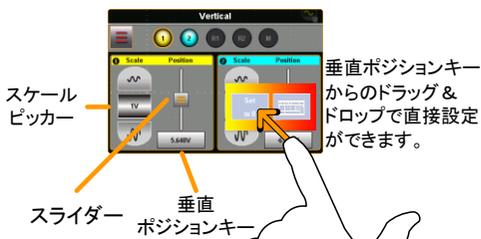

## 垂直軸オプション(Ch1、Ch2)

**概要** 垂直軸オプションは入力結合、入力反転、帯域制限フィルタ、拡大設定、プローブ設定を設定します。

- 操作**
1. 設定するチャンネルを選択します。 49 ページ
  2. 垂直メニューのオプションアイコンをタップすると、選択されているチャンネルの垂直軸オプションが表示されます。



- 入力結合 (カップリング)**
1. 結合をタップすると選択メニューが表示されます。
  2. 選択メニューから AC/DC/GND をタップして選択します。変更しない場合は選択メニュー以外をタップしてください。

結合 AC、DC、GND

**入力反転** 反転をタップすると選択しているチャンネルの反転機能のオン、オフを切換えます。

入力反転 On、Off

**帯域制限** 帯域制限をタップすると選択しているチャンネルの帯域制限フィルタのオン、オフを切換えます。

帯域制限 On(20MHz)、Off

## 拡大設定


垂直レンジを変更する時の拡大の中心を、画面中央とグラウンドのどちらかに選択します。

1. 拡大設定をタップすると選択メニューが表示されます。
2. 選択メニューから拡大設定を選択します。


拡大設定 画面中央、グラウンド

## 使用例

グラウンドで拡大

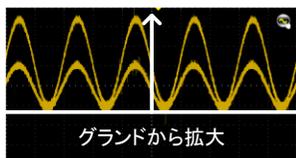

画面中央で拡大

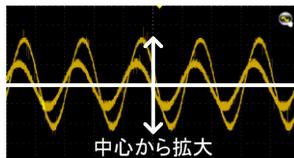

注意

グラウンドを設定した場合、垂直レンジが変わってもグラウンドの位置は変化しません。波形表示はグラウンドレベルを中心として拡大・縮小します。  
画面中央を設定した場合、垂直レンジが変わると画面中央から広がるようにグラウンドレベルが移動します。


## プローブ設定

プローブの減衰率設定と種類(電圧・電流)を選択します。

プローブをタップするとプローブ設定メニューが表示されます。

プローブ種類 電圧プローブ(Voltage)  
電流プローブ(Current)

プローブ減衰率 0.001X - 1000X (1-2-5 ステップ)  
10X (プリセット)

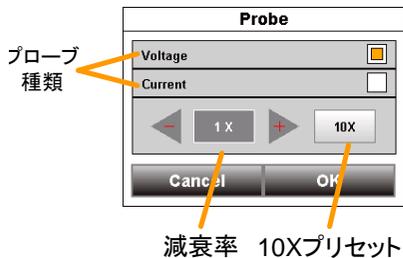

## 垂直軸オプション(REF 波形)

### 概要

REF 波形の垂直軸オプションは波形のサンプルレート、レコード長、日時を表示します。

### 操作

1. 表示する REF 波形を選択します。 49 ページ
2. 垂直メニューのオプションアイコン  をタップすると、REF 波形の情報が表示されます。



注意

REF 波形はあらかじめ保存されている必要があります。



## 垂直軸オプション(演算波形)

**概要** 演算波形の垂直軸オプションは演算形式、ソース、演算子、窓選択を行います。

- 操作**
1. 演算波形を選択します。 49 ページ
  2. 垂直メニューのオプションアイコン  をタップすると、演算波形の垂直軸オプションが表示されます。



- 演算波形**
1. 波形演算のタブをタップします。
  2. パラメータをタップして選択します。  
ソース1 CH1, CH2, Ref1, Ref2  
演算子 +, -, ×, ÷  
ソース2 CH1, CH2, Ref1, Ref2


- FFT 解析**
1. FFT のタブをタップします。
  2. パラメータをタップして選択します

---

ソース1	CH1, CH2, Ref1, Ref2
垂直単位	dBV RMS, Linear RMS
窓	ハニング、レクタングュラ、ハミング、ブラックマン


---

## 使用例

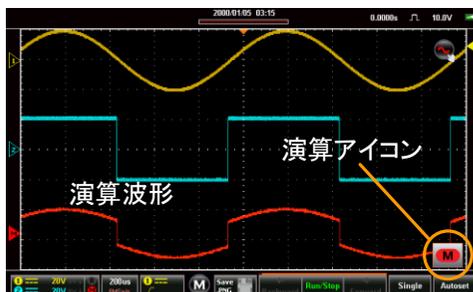

## 演算アイコン

演算アイコン **M** はアイコン状態と拡張表示の切換えができます。拡張表示では電圧レンジ、演算方法、オフセットが表示されます。切換えはアイコンをタップしてください。

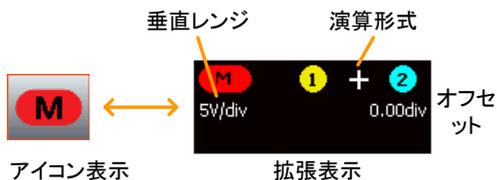

## 水平メニュー

### 水平ポジション

概要 水平レンジとポジションはタッチジェスチャーとメニューの両方で設定できます。

#### メニュー表示

1. 水平キー  をタップして水平メニューを表示します。
2. Main キーはメイン波形の設定となります。


#### 水平メニュー



#### 水平アイコン

3. 水平メニューから水平レンジとポジションが変更できます。
4. スケールピッカーを使って水平レンジが変更できます。
5. スライダーで水平ポジションが変更できます。
6. 水平ポジションは 0 設定のキーで 0s にすることができます。

7. 水平ポジションを値で設定するには水平ポジションキーをドラッグして表示されるキーパッドヘッドロップし値を入力します。

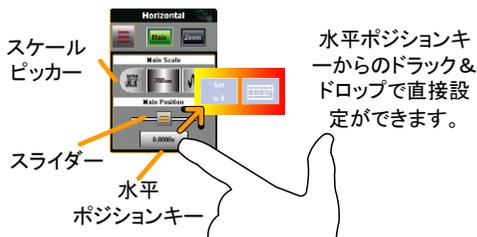

- ジェスチャー
8. スクリーンをスワイプすると水平ポジション 41 ページを変更できます。
9. 横方向にピンチイン・ピンチアウトすると 42 ページ水平レンジを変更できます。



注意

波形の移動は一旦 0s で停止します。0s を超えて移動する場合は再度スワイプしてください。

## 水平拡大

### 概要

水平・拡大メニューのオプションでは拡大設定の選択ができます。拡大設定は水平レンジを変更する時の拡大中心を画面中心とトリガ点のどちらかに選択します。

画面中央 拡大は画面中央を中心に行います。

トリガ点 拡大はトリガ点を中心に行います。

### 使用方法

1. 水平・ズームメニューを表示します。 56 ページ  
59 ページ
2. オプションアイコン  をタップして拡大設定を選択します。



3. 選択メニューから拡大設定を選択します

拡大設定 画面中央、トリガ点


画面中央拡大



トリガ点拡大






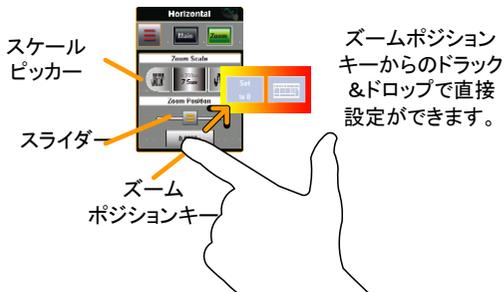

## ジェスチャー

1. ズームウインドウは横方向のピンチイン・ピンチアウトで操作できます。
2. ズームウインドウの水平ポジションは左右のスイープで移動できます。

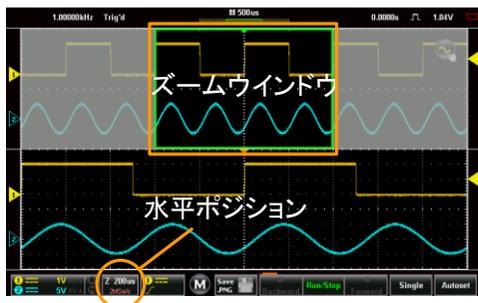

注意


波形の移動は一旦 0s で停止します。0s を超えて移動する場合は再度スワイプしてください。

## トリガメニュー

トリガメニューはトリガ設定を行います。

### トリガイコン

トリガイコンにはトリガ関係の情報が表示されます。

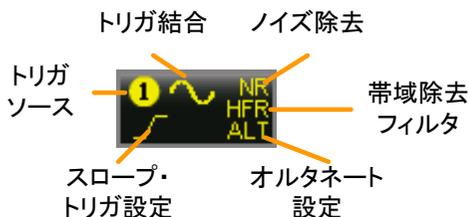

項目	内容
トリガソース	トリガのソースチャンネルを表示します。 CH1, CH2
トリガ結合	トリガ結合を表示します。 AC, DC
ノイズ除去フィルタ	ノイズ除去フィルタのオン・オフを表示します。
帯域除去フィルタ	帯域フィルタのオン・オフを表示します。 HFR = 高域を除去、LFR = 低域を除去
オルタネート	トリガのオルタネート設定
スロープ・トリガ設定	トリガ設定を表示します。 エッジ 立上り・立下りを表示します。 パルス 正パルス、負パルス ビデオ NTSC, PAL, SECAM

## トリガメニューの表示

### 使用方法

1. トリガイコン  をタップします。
2. トリガメニューが表示されます。

### 使用例




## トリガ設定

### トリガタイプ

トリガ設定は本器の波形取込のトリガ条件を指定します。

#### エッジ

エッジトリガはトリガレベルの電位を信号がまたぐ時にトリガとなります。

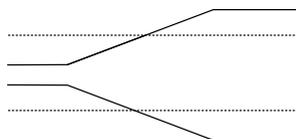

立上りトリガ

立下りトリガ

#### パルス幅

パルス幅のトリガは規定のパルス幅と入力信号を比較してトリガを発生します。



設定値: パルス幅

ビデオ ビデオ信号から同期信号を取り出して特定のライン・フィールドでトリガを発生します。

## トリガパラメータ設定

トリガの設定はタイプによらず共通で使します。

トリガモード	オート	トリガが発生しないときは内部でトリガ信号を生成し波形データを更新します。水平レンジが遅い場合はロール表示に切り替えます。
	ノーマル	トリガが発生した時に波形データを更新します。
	(Single)	シングルキー <b>Single</b> をタップすると1度だけ波形を更新しストップします。(詳細は 75 ページ)
強制トリガ		キーをタップしたときに波形データを更新します。トリガがうまくかからないときに使します。
オルタネート		Ch1 と Ch2 のトリガソースを順次切替えます。
トリガレベル	レベル	数値でトリガレベルを指定します。
	TTL (1.4V)	TTL 信号に適したレベルに設定します。
	ECL (-1.3V)	ECL 信号に適したレベルに設定します。
	50%	入力波形の振幅の中心をトリガレベルとします。
ソース	CH1, CH2	入力を Ch1 または Ch2 にします。

カップリング	DC	DC カップリング
(エッジ・パルス)	AC	AC カップリング.
スロープ(エッジ)	立上り	立上りエッジを選択
	立下り	立下りエッジを選択
	立上下	両方のエッジを選択
除去フィルタ	オフ	フィルタなし
	LF	低域除去
	HF	高域除去
	ノイズ	ノイズ除去
ホールドオフ	ホールドオフ	ホールドオフタイムの設定、次のトリガが有効になるまでの時間の設定
極性 (エッジ・パルス)	正極性	エッジでは低→高の変化、パルスではHパルスでトリガ
	負極性	エッジでは高→低の変化、パルスではLパルスでトリガ
極性 (ビデオ)	正極性	正極性のビデオ同期
	負極性	負極性のビデオ同期
条件(パルス)	=	イコール
	>	長い
	<	短い
	≠	異なる
	時間	(10ns - 10s)
規格	NTSC	NTSC 規格
	PAL	PAL 規格
	SECAM	SECAM 規格


トリガオン	フィールド 1	フィールド1 (odd).
	フィールド 2	フィールド2 (even).
	全フィールド	全フィールド
	全ライン	全ライン

## トリガモード

### 概要

トリガモードはオートまたはノーマルから選択します。

トリガメニューからモードを選択して、オートまたはノーマルをタップします。

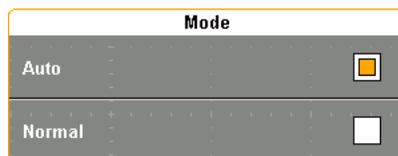

## 強制トリガ

### 概要

トリガが無い場合に強制トリガで波形を更新します。

トリガメニューから強制トリガをタップすると波形が更新されます。





- トリガレベルを数値で設定するにはトリガレベルキーをドラッグして表示されるキーパッドヘッドロップし、値を入力します。




## エッジトリガ

### 概要

立上りまたは立下りのエッジでトリガをかける設定です。

### 操作

- エッジキーを **Edge** タップします。 62 ページ
- オプションアイコン  からエッジをタップしてトリガ設定を表示します。

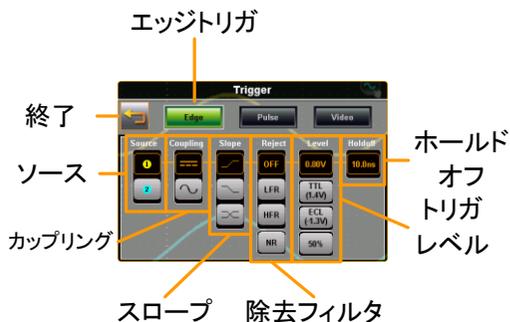

## 3. トリガの各設定を行います。

ソース CH1, CH2

カップリング DC, AC


スロープ 立上り、立下り、両方

除去フィルタ オフ、LF、HF、ノイズ

トリガレベル 0.00V, TTL(1.4V), ECL(-1.3V),  
50%

ホールドオフ 10ns - 10s

## 使用例

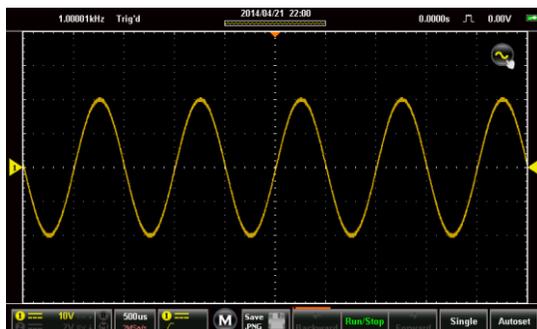

## パルストリガ

## 概要

パルス幅でトリガをかける設定です。

## Setup

1. エッジキーを  タップします。 62 ページ
2. オプションアイコン  からパルスをタップしてトリガ設定を表示します。



3. トリガの各設定を行います。

ソース CH1, CH2

カップリング DC, AC

極性 正、負

除去フィルタ オフ、LF、HF、ノイズ


トリガレベル 0.00V, TTL(1.4V), ECL(-1.3V), 50%

条件、時間 =、>、<、≠

時間: 10ns - 10s


ホールドオフ 10ns - 10s

使用例

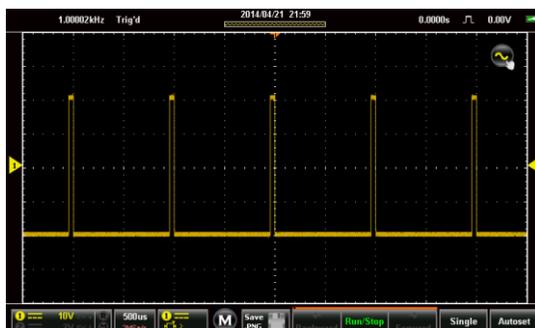



## 使用例

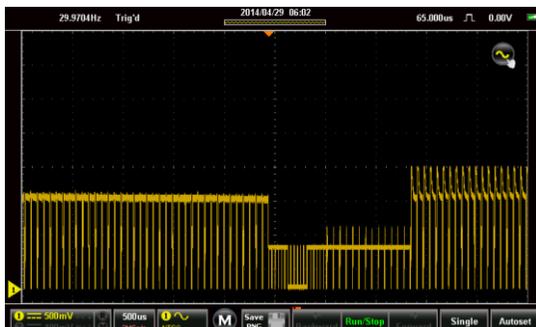

## オートセット

## 概要

オートセットは入力に適した設定を自動で行います。状況に応じて Fit Screen モードと AC Priority モードを切替えます。



注意

 
入力信号は 30mV 以上、周波数は 20Hz 以上で正しく設定されます。

オートセット設定	内容
画面に適合 (Fit Screen)	Fit Screen は DC 成分を含んだ信号の全てが最適に表示されるようにします。
AC 結合優先 (AC Priority)	AC priority は DC 成分を除いた波形が最適に表示されるようにします。

## 使用方法

1. オートセットキー **Autoset** をタップします。
2. しばらくすると波形が表示されます。
3. 波形表示後しばらくは戻るキー **Undo?** が表示され、タップすると元の条件に戻ることができます。

- オートセットモード
1. オートセットキー **Autoset** を押し続けるとオートセットモード・メニューが開きます。
  2. オートセットモードの選択を行います。



オートセット・メニューはユーティリティメニューからも設定できます。

## ランモード

本器は RUN、Stop、Single の 3 つのモードがあります。

RUN はトリガが発生すると波形を取り込みます。STOP は取込済みの波形表示を行います。Single は設定後トリガが発生すると 1 度だけ波形を取り込みます。リプレイ機能で波形データは最大 30000 枚分保存されています。

### 概要

RUN/STOP キーは RUN または STOP の状態を表示します。前へ、後へのキーは STOP 時に前に取り込まれた波形を表示するために使用します。



項目	内容
レコードインジケータ	レコードインジケータはトリガ中に点滅します。
プログレスバー	プログレスバーは波形メモリーの使用量を表示します。
後へ	表示中の次の波形を表示します。(リプレイ)
前へ	表示中の前の波形を表示します。(リプレイ)
Run/Stop キー	ランモードとストップモードを切替えます。
Single キー	シングルモードにします。

## Run/Stop モード

**概要** 電源投入時は RUN モードになり、キーは緑色になっています、STOP モードではキーは赤色です。

**モード切換え** RUN/STOP キーをタップすることで RUN と STOP が切換ります。

- レコードナビゲーション**
1. RUN/STOP キーをタップして RUN モードにします。
  2. トリガが発生している場合に波形が取り込まれません。しばらくしてから RUN/STOP キーをタップして STOP モードにします。
  3. 前へ、後へのキーを使ってリプレイ機能の波形を切換えます。
  4. 離れた波形に移動する場合はスライドバーを使用します。
  5. スライドバーの表示はピン表示をタップして表示を固定できます。



## 使用例

## トリガ状態



## Single モード

## Single モード

Single キー **Single** をタップするとシングルモードになり、トリガ状態になると1度だけ波形を取り込みます。


## カーソル測定

水平または垂直カーソルは波形測定や演算結果の値を表示するために使用されます。これらの測定結果は電圧、時間、周波数、その他となります。カーソルが有効になるとオフするまで測定結果が表示されます。

### カーソル表示


**概要** ジェスチャーコントロールアイコンで波形設定とカーソル設定を切替えます。カーソル表示中はカーソル測定値が表示されます。

**使用方法** 1. 右上のジェスチャーコントロールアイコンをタップします。

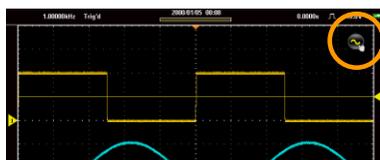

ジェスチャー  
コントロール  
アイコン

2. 水平カーソルまたは複合カーソルをタップします。
3. カーソル表示 ON をタップします

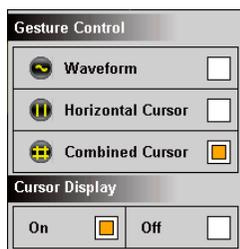

波形のみ  
水平カーソル  
複合カーソル

4. 水平カーソルは横 2 本、複合カーソルは横 2 本、

縦 2 本のカーソルが表示されます。

5. 測定値が左上に表示されます。

水平カーソル時	1	250us	2.02V
	2	1.73ms	0.00V
	$\Delta$	1.48ms	$\Delta$ 2.02V
		dV/dt	-1.36KV/s

Cursor 1, 2 時間/周波数、電圧/電流  
 $\Delta$  時間差、電圧差  
 dV/dt、dI/dt.


複合カーソル時	<input type="checkbox"/>	250us	1	2.49V
	<input type="radio"/>	1.73ms	2	-500mU
	$\Delta$	1.48ms	$\Delta$	2.99V
		dU/dt		-2.01KV/s

,  各カーソルの時間・周波数


Cursor 1, 2 各カーソルの電圧・電流  
 $\Delta$  時間差、電圧差  
 dV/dt、dI/dt.

6. 測定値をタップすると時間測定と周波数測定を切  
 換えます。

カーソル  
 測定値

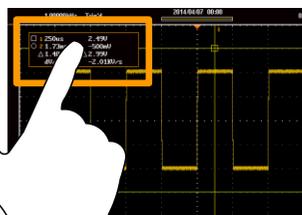


- カーソルの移動
7. 縦カーソルの移動はカーソル表示にタッチしてスワイプします。
  8. 横カーソルの移動はカーソル表示にタッチしてスクロールします。

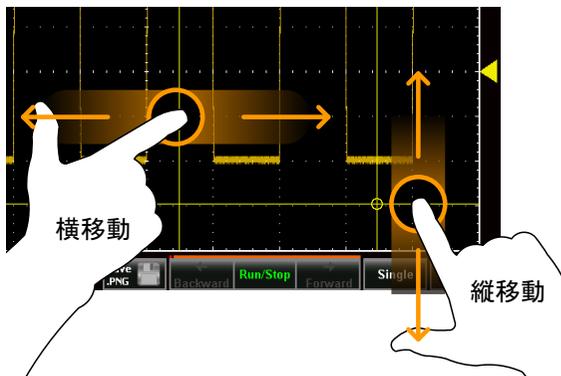

9. カーソルを設定した後は波形表示に戻してください。

### カーソルの同期移動

10. ジェスチャーコントロールのカーソル表示をタップして押し続けるとカーソルの同期移動がオン、オフします。同期移動がオンの場合は 2 本のカーソルが同じ動きをして電位差・時間差を保ったまま移動します。

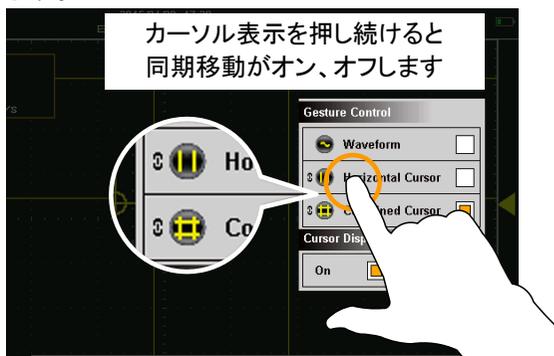

## 自動測定

自動測定は 4 項目まで同時表示できます。測定範囲は画面またはカーソル間で指定できます。

### 測定項目

#### 電圧/電流測定

	ピーク	正のピークと負のピーク間の差 (=最大 - 最小)
	最大値	正のピーク
	最小値	負のピーク
	振幅	波形全体、画面内またはゲート領域にわたって測定されたグローバルなハイ値とグローバルなロー値との差。 (=ハイ - ロー)
	ハイ値	グローバルなハイ値。
	ロー値	グローバルなロー値。
	平均	波形全体、画面内またはゲート領域内の算術平均値。
	サイクル平均	波形全体、画面内またはゲート領域内の最初の 1 サイクル内のすべてのデータ・サンプルで計算されます。
	実効値(RMS)	波形全体、画面内またはゲート領域内の実効値(RMS)。
	サイクル実効値(RMS)	波形全体、画面内またはゲート領域内の最初の 1 サイクルの実効値(RMS)。

 
	エリア	波形の正の面積を測定し、負の面積を減算します。グラウンドレベルで、正の面積と負の面積間の分割されています。
	サイクルエリア	サイクルエリアはゲート領域で見つかった最初の 1 サイクル内の正の面積-負の面積です。
	ROV シュート	立上りオーバーシュート
	FOV シュート	立下りオーバーシュート
	RPRE シュート	立上りプリシュート
	FPRES シュート	立下りオーバーシュート

## 時間測定

	周波数	波形の周波数
	周期	波形の周期 (=1/Freq)
	立上り時間	立ち上がり時間はローからハイに立ち上がる最初のエッジの時間
	立下り時間	立ち下がり時間はハイからローに立ち下がる最初のエッジの時間。
	+幅	正のパルス幅
	-幅	負のパルス幅
	デューティ比	サイクル全体に対する信号パルスの比率 =100x(パルス幅/サイクル)
	正パルス数	正のパルス数を測定

	負パルス数	負のパルス数を測定
	立上りエッジ数	正のエッジ数を測定
	立下りエッジ数	負のエッジ数を測定

## 遅延測定

	FRR	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの時間差
	FRF	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジの時間差
	FFR	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立上りエッジの時間差
	FFF	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最初の立下りエッジの時間差
	LRR	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの時間差
	LRF	ソース 1 の最初の立上りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジの時間差
	LFR	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立上りエッジの時間差
	LFF	ソース 1 の最初の立下りエッジとソース 2 の最後の立下りエッジの時間差
	位相	<p>確度で計算されている 2 つの信号の位相差。</p> $\frac{t1}{t2} \times 360^\circ$

## 自動測定を表示

### 概要

自動測定は2種類の表示があります。  
最小表示では現在の測定値のみが表示されます。  
最小表示は横画面表示の時に表示可能です。  
最大表示では平均値・最大値・最小値が同時に表示されます。



注意

\*最小表示は横画面表示のみで、縦画面表示に変更した場合は最大表示となります。

### 使用方法

1. 横表示で Measure (M) アイコンをタップします。
2. メニューバーの上に自動測定表示が現れます。初期表示は最小表示です。
3. 自動測定表示をタップすると最小表示と最大表示が切り替わります。
4. Measure (M) アイコンをタップすると自動測定表示が消えます。



Measureアイコン

## 自動測定項目の選択

**概要** 自動測定の項目設定メニューは画面左上のドロップダウンメニューか自動測定表示の長押しで表示されます。

**使用方法** 1. メニューバーの上に自動測定を表示します。

自動測定表示の長押しで項目選択メニューが表示されます。また画面左上のドロップダウンメニューの自動測定をタップすると項目選択メニューが表示されます。



長押し

2. 自動測定の番号を選択します。(1~4)
3. カテゴリーを選択します。(振幅・時間・遅延)
4. カテゴリーで表示される項目を選択します。  
項目は2ページ分あり、下側のドットをタップするとページ移動できます。
5. 項目を長押しすると測定するチャンネルの選択メニューが表示されます。



## ドロップダウンメニュー

ドロップダウンメニューは直接設定でない項目の設定と補助ツールとなるアプリケーションの起動を行います。

### ドロップダウンメニューの表示

#### 概要

通常表示から左上のロゴをタップするとドロップダウンメニューが表示されます。ドロップダウンメニューはメニューレイとアプリレイの2面で構成されます。メニューの外側をタップするとメニューは消えて通常表示となります。



メニューの外側をタップして終了

### 設定の初期化

#### 概要

本器の初期化を行います。

#### 使用方法

メニューレイにある初期設定アイコン  をタップすると工場出荷時の状態に初期化されます。初期化設定は 159 ページを参照してください。


## パネルロック

**概要** 使用者が誤って設定変更しないようにパネル操作をロックできます。

**ロック方法** メニュートレイの Lock アイコンをタップするとパネル操作がロックされ、画面の右下に鍵アイコンが表示されます。

**解除方法** 画面右下のカギアイコンを長押ししているとバー表示が更新され、いっぱいになるとロックが解除されます。

### 使用例

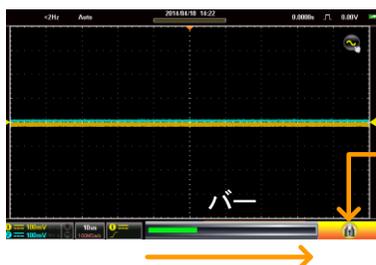

緑色のバーが  
いっぱいになる  
までアイコンを  
押し続けるとロ  
ックが解除され  
ます

## ユーティリティメニュー

ユーティリティメニューは一般的なシステム設定(言語、インターフェイス)を行います。

### ユーティリティメニューの表示

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューからユーティリティをタップするとユーティリティメニューが表示されます。



### 言語選択

概要	表示する言語を選択します。
使用方法	言語メニューをタップして一覧から言語を選択します。
注意:	選択できる言語はバージョンにより異なる場合があります。

## システムメニュー

### システム情報表示

**概要** システム情報表示は機種名、バージョン、リビジョンなどが表示されます。

**使用方法** ユーティリティメニュー → システム→システム情報



### 信号パス補正(SPC)

**概要** 信号パス補正 (SPC) は周囲温度および長期ドリフトの内部信号の経路補償を行い、オシロスコープの精度を最適化することができます。



本機能を使う前に 30 分以上エージングしてください。

- 使用方法**
1. ユーティリティメニュー → システム→SPC.
  2. Ch1, Ch2 の入力につながっているケーブルを外してください。校正開始のメッセージが表示されますので OK をタップしてください。
  3. 補正が順番に行われ、数分で完了し通常表示に戻ります。

## 日付と時間

**概要** 本器の時計は内蔵バッテリーにより動作を続けられるようになっています。

**使用方法** 1. ユーティリティメニュー → システム → 日付と時間とタップすると日時設定メニューが表示されます。



2. 日付をタップして年/月/日を設定します。
3. 時間をタップして時/分を設定します。
4. OK で指定された年月日時分、0 秒に設定されます。



注意

バッテリー放電によりシャットダウンした場合でも内部の時計を駆動する電力は残っています。なるべく早めに充電して時計の動作を保つようにください。

## ブザー設定

---

概要 操作時のブザー設定です。初期値はオフです。

---

使用方法 ユーティリティメニュー → システムでブザーをタップするとオンとオフが切り替わります。

## メモリー消去

---

概要 波形メモリーと設定ファイルを初期化します。

---

使用方法 ユーティリティメニュー → システムでメモリー消去をタップします。

## ハードコピー設定

---

概要 ハードコピー時のコピー内容を選択します。

---

- 使用方法
1. ユーティリティメニュー → ハードコピーをタップするとハードコピーメニューが表示されます。
  2. ハードコピーキー  は選択された項目をコピーします。
  3. 保存される内容はセーブ機能(109 ページ)、リコール機能(117 ページ)を参照してください。  
ハードコピー 画面、波形、設定、全て

## USB デバイスポート

---

**概要** USB デバイスポートは本器の USB ポートを HDD または RS-232C ポートとして切替える設定をします。

---

 **注意** PC とつないで制御をする場合は通信に設定し RS-232C ポートとします（109 ページ参照）

---

**使用方法** ユーテリティメニュー → USB デバイスポートをタップすると USB デバイスポート設定が表示されます。

USB デバイスポート 通信, ディスク

---

 **注意** USB-OTG について  
本器の USB-OTG はアンドロイド端末にも対応していますが、すべての端末での動作を保証しておりません。

ファイマネージャなどのツールにて USB-HDD の一覧表示、テキストファイル・画像ファイルの閲覧ができることが前提です。

PC から USB-OTG を使うには GTL-253(A – miniB) の USB ケーブルを使用します。  
アンドロイド端末から使用する場合は端末に合わせた変換ケーブルを用意して接続してください。

本器をディスクと設定し、PC または端末に接続すると HDD として動作します。

本器に USB メモリなどを接続することはできません。

---



## 目盛表示


**概要** 目盛は縦方向表示時に縦軸の目盛表示を行う設定をします。

**使用方法** ユーティリティメニュー → 目盛をタップして表示のオン、オフを切替えます。

目盛 On, Off

**使用例**

目盛表示

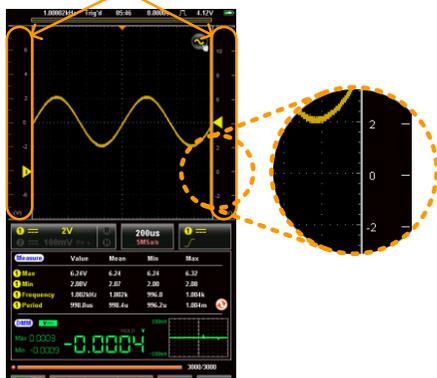

## 校正メニュー

校正メニューは本器の校正を行うサービス向けのメニューです。測定が正しくできなくなる恐れがありますので使用しないでください。誤って校正メニューに入り、戻れなくなった場合は電源を再投入してください。また校正には専用ケーブルが必要です。

## アキュイジョンメニュー

アキュイジョンメニューはアキュイジョンモード、表示レコード長、補間を設定します。

### アキュイジョンメニューについて

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューからアキュイジョンをタップするとアキュイジョンメニューが表示されます。



## アキュイジションモードの選択

概要	アキュイジションモードは波形を取込む方法を選択します。		
モード選択	サンプル	デフォルトのアキュイジションモードです。各アキュイジションから全てのサンプルが使用されます。	
	ピーク	各アキュイジション間隔で最小値と最大値のペアを使用します。このモードは信号の異常なグリッチを捕捉するのに有効です。	
	平均	複数回取得したデータを平均化します。このモードは波形を低ノイズで表示する場合に便利です。 平均回数: 2、4、8、16、32、64、128、256	
使用方法	アキュイジションメニュー → モードをタップして表示されるモードメニューから選択します。 モード                      サンプル、ピーク、平均		
使用例	サンプル	ピーク検出	平均(256回)




## XY モードの表示

**概要** XYモードは CH1 を X 軸、CH2 を Y 軸として X-Y 表示を行い、位相差などを観測することができます。また、カーソル表示も可能です。

### 接続

1. CH1 に X 軸の信号を入力します。
2. CH2 に Y 軸の信号を入力します。

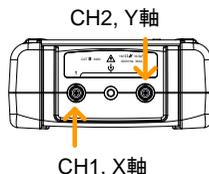


3. CH1 と CH2 の表示を有効にします。 38 ページ

### 使用方法

4. アクイジションメニュー → XY をタップしてオン、オフの設定を行います。
5. オンの場合は XY 表示となります。

### 使用例

#### X-Yカーソル測定

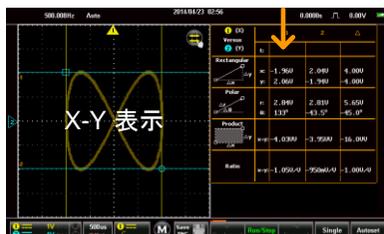

## レコード長の選択

**概要** レコード長とリプレイ波形の保存数は密接な関係があり、レコード長が大きければ長時間または等価サンプリングでの高レートでの取込みができます。

レコード長/ リプレイ数	1k 30,000 波形
	10k 3,000 波形
	100k 300 波形
	1M 20 波形
	5M 4 波形

**使用方法** アキュイジションメニュー →レコード長をタップして表示されるレコード長メモリで選択します。

レコード長 1k, 10k, 100k, 1M, 5M

**使用例**



レコード長  
メニュー

## 補間の設定

- 概要**
1. 本器には ET (Equivalent Time: 等価時間) と  $\text{Sin}(x)/x$  補間の 2 種類のサンプリングモードがあります。  
等価サンプリングは周期的に繰り返す波形をサンプリングしたとき、最高 100GS/s のサンプルレートを達成することができます。


2.  $\sin(x)/x$  補間はサンプリングされたポイント間を連続的な信号に再構築するために sinc 関数補間式を使用します。

Sin(x)/x	データの 1 サンプルは 1 波形を再構成するために使用します。水平時間が比較的遅いか、単発現象を取得する必要がある場合には $\sin(x)/x$ サンプリングを使用する必要があります。
等価サンプリング	サンプリングしたデータは複数回蓄積され 1 つの波形を再構築します。この方式は見かけ上サンプリングレートは早くなりますが、繰り返し信号にのみ使用できます。水平時間が、リアルタイムサンプリングには速すぎる場合、このモードを使用します。

## 使用方法

アキュイジションメニュー → Interpolation をタップして表示される補間設定を選択します。

補間 ET,  $\sin(x)/x$

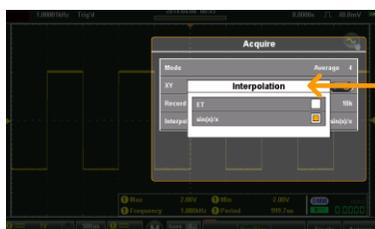

補間  
メニュー

## 表示メニュー

表示メニューは表示形式の設定を行います。

### 表示メニューについて

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから表示をタップすると表示メニューが表示されます。



 
## 表示タイプの設定

**概要** 波形の表示タイプをドットまたはベクトルから選択します。

**モード**




ドット: サンプルポイントを点で表示します。



ベクトル: サンプルポイント間を線でつないで表示します。

**使用方法** 表示メニュー→タイプをタップしてタイプを選択します。

タイプ      ベクトル、ドット

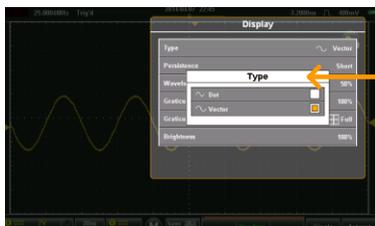

タイプ  
メニュー

## パーシスタンス

**概要** パーシスタンスはアナログオシロスコープのような重ね書きの機能です。保持時間の設定で効果が変わります。

**使用方法** 表示メニュー→パーシスタンスをタップして時間をスライダーとプリセットキーで選択します。

パーシスタンス オフ、Short、Medium、Long、  
 ス Infinite(永久)



パーシスタンス  
 メニュー

## 波形輝度

概要 信号波形の輝度を設定します。

使用方法 表示メニュー→波形輝度をタップして時間をスライダーとプリセットキーで選択します。

波形輝度 0 - 100%




波形輝度  
 メニュー

## 目盛輝度

概要 目盛の輝度を設定します。

使用方法 表示メニュー→目盛輝度をタップして時間をスライダーとプリセットキーで選択します。

目盛輝度 0 - 100%

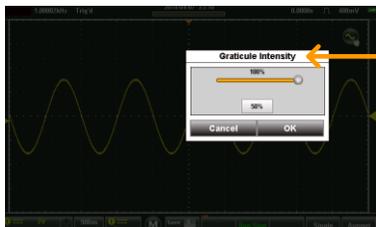

目盛輝度  
メニュー

## 目盛の選択

### 概要

目盛は 4 種類から選択します。

### 使用方法

表示メニュー→目盛をタップして目盛メニューから目盛を選択します。



全て: グリッドと軸を表示します。




Grid: グリッドのみを表示します。



クロス: X 軸、Y 軸のみを表示します。




フレーム: 外枠のみを表示します。

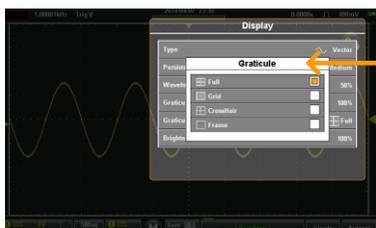

目盛  
メニュー

## 輝度設定

概要	全体の輝度とエコモードの設定をします。
使用方法	表示メニュー→Brightness をタップして表示されるスライダーとプリセットキーで全体の輝度を設定します。またエコモードのオン・オフと時間の設定をします。 Brightness 0 - 100% ECO モード オン/オフ、1, 2, 5, 10, 30 min

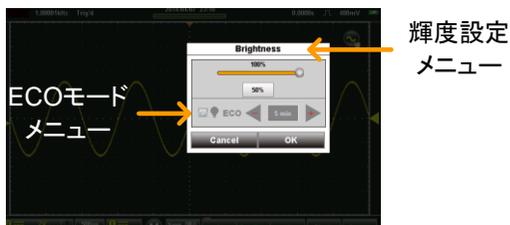

## Go-NoGo メニュー

Go-NoGo 判定は最大・最小を規定した波形を境界として内側または外側を判定するものです。境界は入力波形から設定、またはタッチパネルから設定します。範囲は許容差などでも設定できます。

### Go-NoGo メニューについて

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから Go-NoGo をタップすると Go-NoGo メニューが表示されます。



## Go-NoGo メニューの設定

---

判定チャンネル (ソース)	1. ソースをタップして判定するチャンネルを選択します。  ソース      CH1, CH2
動作 NG 判定条件	2. NG 時をタップして NoGo 時の条件を選択します。  Enter      波形が範囲内の場合に NoGo とします。  Exit      波形が範囲内を超えた場合に NoGo とします。
NG 時動作	3. NoGo の判定後の動作を選択します。  停止      NoGo の判定で判定と取込みが STOP になります。  停止音      NoGo の判定で判定と取込みが STOP になりブザーが鳴ります。  継続      RUN のままです。  継続+ブザー —      NoGo の判定でブザーが鳴ります。
Go-NoGo の実行	Go-NoGo をタップして動作をオンにすると、Ref1、Ref2 の波形表示で上下の範囲を示し、テンプレート編集のメニューが有効になります。
判定エリアの設定	4. テンプレート編集オプションで選択したチャンネルを基準とした上下限を設定します。

5. 設定方法を最大/最小がオートから選択します。
- 最大/最小 上限、下限は基準波形とグランドレベルからのオフセット値で設定します。
- オート 入力波形から等間隔に上下の範囲を設定します。10%で上下に 1div の範囲、初期値は 0.4%です。
- 

テンプレートに  
記憶

6. オプションキーをタップしテンプレートに記憶をタップすると Ref1/Ref2 に波形が記憶されます。  
最大/最小時は追加の設定があります。

ソース Wave1-Wave2 または内部ファイルから呼び出すことができます。

保存先 波形の設定先を Ref1 または Ref2 に設定します。

呼出し 波形転送を行います。

保存オプション


最大を R1  
に記憶 上限の波形を Ref1 に保存します。

最小を R2  
に記憶 下限の波形を Ref2 に保存します。


オート時はテンプレートに記憶になります。

テンプレー 上限を Ref1、下限を Ref2 に保存しま  
トに記憶 す。

最大/最小表示例

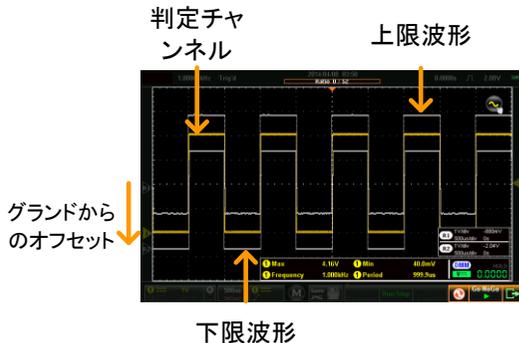


Auto 表示例

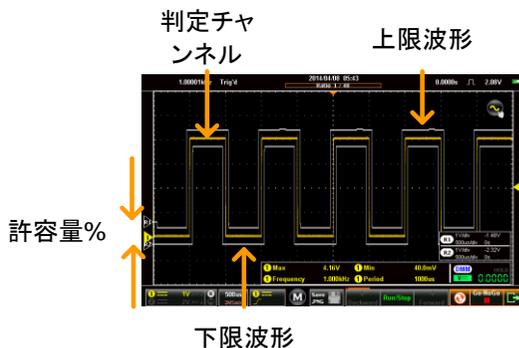

## Go-NoGo 判定の実行

概要 Go-NoGo の状態は右下に表示します。判定結果はタイトルバーに NoGo 回数/判定回数で表示されます。

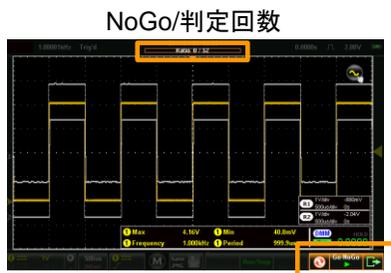

Go-NoGo状態

Go-NoGo 判定の実行 1. 判定を行うには Go-NoGo キーをタップして Play 表示に切り替えてください。



判定は停止が指定されるまで続きます。再度 Go-NoGo キーをタップすると停止します。自動的に停止した場合は度 Go-NoGo キーをタップすると Go-NoGo が始まります。

結果表示 判定中はタイトルバーに NoGo 回数/判定回数で表示されます。STOP が設定されていると波形更新も停止します。

結果のリセット 2. リセットアイコン  で結果の集計をリセットします。

終了 3. 終了キー  は判定を終了します。

## 保存機能

保存機能は保存先、保存形式などを設定します。



注意

PCに通信モードで接続している場合にファイルを保存することができます、ディスクモードでは保存できません。91 ページ参照

## 保存メニューについて

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから保存をタップすると保存メニューが表示されます。



## 画面の保存

**概要** 画面コピーの画像ファイルは内蔵ディスクに保存することができます。ファイルには Note を追記できます。Brief モードでは自動測定やトリガ情報などのデータを画像中に追加することができます。

画面コピー	保存先	保存ファイル名
	ファイル形式	ファイル形式(PNG、BMP)
	短縮形	拡張情報の画像埋め込み
	ノート	コメント

- 保存**
1. 保存メニューから画面のタブをタップします。
  2. 保存キーをタップすると画面イメージがセーブされます。ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。



保存  
キー


- 保存先**
3. 保存先をタップするとファイル操作とファイル名変更ができます。
- ファイル操作      フォルダ移動、フォルダ作成を行うファイルマネージャーが起動します。  
120 ページ参照

名前の変更	標準のファイル名以外を使用する場合に設定します。標準は DSXXXX となります。XXXX は連番で 0001 から開始します。変更時は仮想キーボードが表示されます。
ファイル形式	4. ファイル形式をタップすると BMP または PNG の切換えができます。 BMP                      ビットマップ形式 PNG                        PNG 形式
ノート	5. Note を使用する場合は短縮形をオフにします。  Note をタップすると、仮想キーボード表示されません。入力して OK をタップしてください。画像ファイルと同じファイル名で拡張子が txt のファイルが同じフォルダに作成されます。Note は各言語に対応します。
短縮形	短縮形では画像ファイルの下に選択した項目の文字が追加されます。  6. 短縮形をタップしてオンにします。  7. レポート設定をタップして項目の選択、文字の追加を行います。  日付と時間              日時を記録します。  垂直                        垂直スケール、カップリングなどを追記します。  水平                        水平スケール、ポジションを追加します。  トリガ                     ソース、カップリング、スロープ、フィルタ設定、レベルなどを追加します。

- カーソル 表示されているカーソルを追加します。カーソル表示されていることが必要です。
- カーソル測定値 測定値を追加します。カーソル表示されていることが必要です。
- 自動測定 自動測定および DMM の測定値を追加します。
- ノート コメントを追加します。各言語に対応します。

8. Preview キーで印刷イメージを見ることができます。

画像保存例

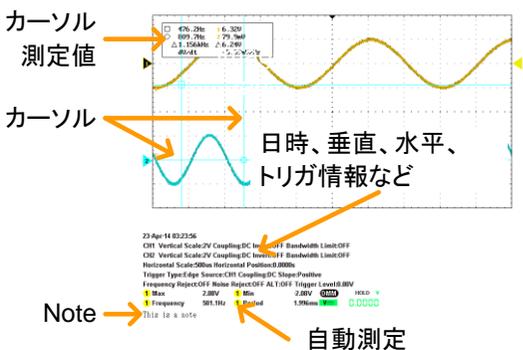

## 波形データの保存

**概要** 表示波形は同一または異なるフォルダに保存し、後で呼び出すことができます。保存できる波形は Ch1、Ch2、REF1、REF2、MATH になります。

**設定**

ソース	保存するデータを選択します。
保存先	保存先を選択します。

- 操作**
1. 保存メニューから波形のタブをタップします。
  2. 保存キーをタップすると波形を保存します。

ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。



保存  
キー

- ソース**
3. ソースをタップして元波形を選択します。

- |    |      |
|----|------|
| 1  | Ch1  |
| 2  | Ch2  |
| M  | Math |
| R1 | Ref1 |
| R2 | Ref2 |

表示波形すべて 表示されている波形を ALxxxx のファイル名で保存します。

Destination	<p>4. 保存先をタップすると、保存先の選択、ファイル操作とファイル名変更ができます。</p> <p>Wave1      Wave1 - Wave20</p> <p>Ref          R1、R2</p> <p>File        標準のファイル名以外を使用する場合に設定します。標準は DSXXXX.LSF となります。XXXX は連番で 0001 から開始します。</p> <p>5. 全ての波形を選択するときは以下の項目が設定できます。</p> <p>フォルダの変更      ファイル操作をタップすると、フォルダ移動ができます。</p> <p>名前の変更        名前の変更をタップして、仮想キーボードで名前を変更します。</p>
-------------	---

ファイル形式	<p>6. ファイル形式をタップして形式を選択します。</p> <p>LSF              バイナリ形式で高速に保存します。</p> <p>Fast CSV        カンマ区切りの形式で保存します。</p>
--------	--



注意

メモリー長が 1k または 10k の時は CSV 形式のファイルも画面に呼び出すことができます。

CSV の波形データの横軸はメモリー長が 10div に相当します。縦軸は GND レベルが 0 となり、1div が 25 ポイントに相当します。

## 設定の保存

**概要** 本器の各設定は内部メモリーまたは内蔵ディスクに保存し、後で呼び出すことができます。

**保存先** 保存先 Set1~Set20、File

- 保存**
1. 保存メニューから設定をタップします。
  2. 保存キーをタップすると設定が保存されます。ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。



設定  
タブ

保存  
キー

- 保存先**
3. 保存先をタップして保存先の選択、ファイル操作とファイル名変更ができます。

**Set** Set 1 ~ Set 20  
20 個の内部メモリーへ保存します。  
ラベル編集は名前が設定できます。

**File** File を選択すると、ファイル操作とファイル名の編集ができます。  
ファイル名は標準で DSXXXX.SET となります。XXXX は連番で 0001 から始まります。  
変更時は仮想キーボードが表示されます。

## 全てを保存

**概要** 指定したフォルダに画像、波形データ、設定を同時に保存します。

**全てを保存** 標準で ALLXXXX のフォルダに保存します。XXXX は連番で 0001 から開始します。それぞれのファイルは以下の名前となります。

AXXXX.PNG	画像ファイル
AXXCH1/2.LSF	波形ファイル
DSXXXX.SET	設定ファイル

- 全てを保存**
1. 保存メニューから全てをタップします。
  2. 保存キーをタップすると画面イメージ、波形データ、設定がセーブされます。ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。



全て  
タブ

保存  
キー

- 保存先**
3. 保存先をタップするとファイル操作とファイル名変更ができます。

**ファイル操作** フォルダ移動、フォルダ作成を行うファイルマネージャーが起動します。

**名前の変更** 標準のフォルダ名以外を使用する場合に設定します。標準は ALLXXXX となります。XXXX は連番で 0001 から開始します。変更時は仮想キーボードが表示されます。

## 呼出し機能

呼出し機能は保存機能でほぞんされた波形データ、画面データ、設定を呼び出します。



注意

PCに通信モードで接続している場合にファイルを呼出すことができます、ディスクモードではできません。91 ページ参照

## 呼出しメニューについて

画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから呼出しをタップすると呼出しメニューが表示されます。



## 波形の呼出し

### 概要

波形データは内部の Wave1~Wave20 または内蔵ディスクからのファイル(LSF,CSV)を呼び出すことができます。

### ソース

波形データを選択します。

保存先	保存するチャンネル・メモリーを選択します。
ファイル形式	CSV または LSF から選択します。

## 波形呼出し

1. 呼出しメニューから波形のタブをタップします。
2. 呼出しキーをタップすると指定されているメモリーまたはファイルを呼出します。ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。

呼出し  
ボタン

## ソース

3. ソースをタップすると Wave と File の選択メニューとなります。

Wave Wave 1 - Wave 20 の波形メモリーから波形を呼び出します。

File LSF または CSV のファイルを呼び出します。ファイル操作キーでフォルダ移動、ファイル指定ができます。

## 保存先

4. 波形データの呼出し先を選択します。

R1, R2 Ref1、Ref2 のいずれか

## ファイル形式

5. ファイル形式を LSF または CSV から選択します。

LSF 内部バイナリ形式

CSV カンマ区切り形式



注意


CSV はメモリー長が 1k または 10k の時に使用できます。

## 設定の呼出し

**概要** 本器の各設定は内部メモリーまたは内蔵ディスクに保存し、後で呼び出すことができます。

**設定** ソース 設定を選択します。

- 設定呼出し**
1. 呼出しメニューから設定のタブをタップします。
  2. 呼出しキーをタップすると指定されているメモリーまたはファイルを呼出します。ファイルのパスなどの変更は詳細設定が必要です。

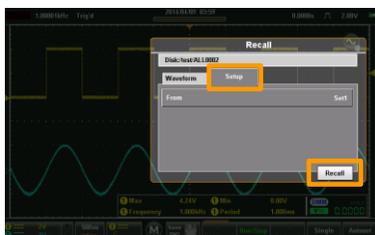

設定  
タブ

呼出し  
キー

- ソース**
3. ソースをタップすると Set と File の選択メニューとなります。

**Set** Set 1 - Set 20 の内部メモリーから設定を呼び出します。

**File** ファイルから設定を呼出します。ファイル操作キーでフォルダ移動、ファイル指定ができます。

## ファイルマネージャー

ファイルマネージャーは内部ドライブのフォルダ・ファイルの操作を行います。

### ファイル操作メニューについて


画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューからファイル操作呼出しをタップするとファイルマネージャーが表示されます。



## ファイル操作

### 概要

ファイル操作の機能は以下の通りです。

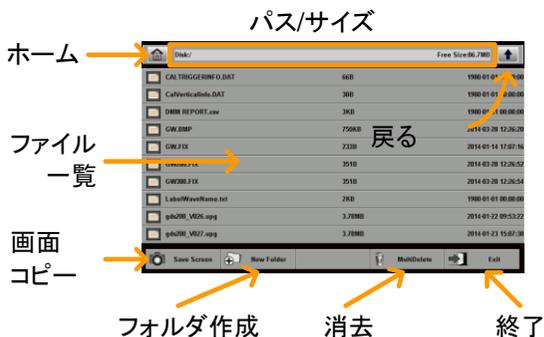

ホーム	Root(初期)フォルダ。
戻る	前のフォルダに戻ります。
画面コピー	画面のコピーを取ります。
フォルダ作成	新規フォルダを作成します。
Multi 消去	選択したファイル・フォルダを消去します。
終了	ファイルマネージャーを終了します。

---

操作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ファイルの数が多くて表示されない場合はスクロールすることでファイルが確認できます。</li><li>2. フォルダの中に入るときはフォルダ名をタップします。ファイルをタップするとファイルが選択され、再度タップすると選択が解除されます。</li><li>3. “戻る”のキーで1つ前のフォルダに移動します。画像ファイルやテキストファイルを選択すると画面に表示されます。 アップグレード用のファイルがあるとファームの更新が可能になります。</li></ol>
フォルダ作成	<ol style="list-style-type: none"><li>4. フォルダ作成キーでフォルダを追加します。フォルダ名は仮想キーボードで入力してOKをタップしてください。</li></ol>
Multi 削除	<p>Multi 削除キーは複数のファイル・フォルダを削除します。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Multi 削除キーをタップし、削除するファイル・フォルダをタップしてチェックます。</li><li>6. 削除キーをタップし、確認メニューでOKをタップして削除します。</li></ol>
Save Screen	SaveScreen キーをタップすると画面コピーがファイルに保存され、ファイル名が表示されます。
Exit	ファイルマネージャーを終了します。

---

## DMM モード

DMM 機能は DSO から完全に独立して動作する基本機能を持ったデジタルマルチメーターです。


DMM の初期表示は横画面表示では表示されず、縦画面表示では画面の下側に測定モードと結果が表示されます。

測定レンジは自動切換えのみで零点調整機能はありません。

## DMM について


縦位置表示の場合 DMM の設定メニューを表示する方法は 2 種類あります。縦位置表示の切替については表示方向の切替 (31 ページ) を参照してください。

1 つ目の方法は画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから DMM をタップすると DMM メニューが表示されます。

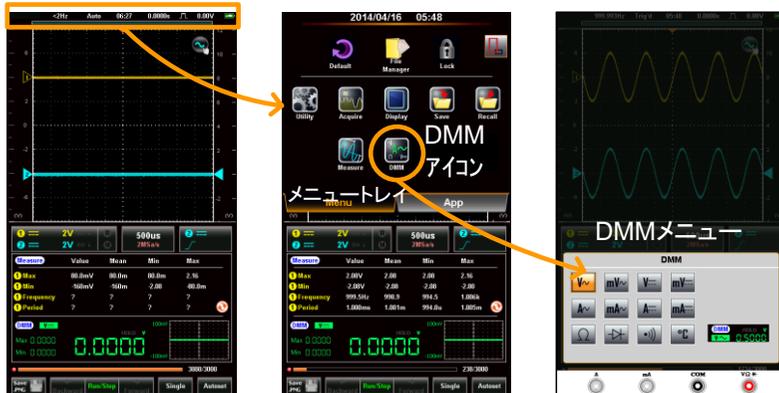

2つ目の方法は DMM の測定結果の表示エリアを長押しして、DMM メニューを表示します。

縦画面表示

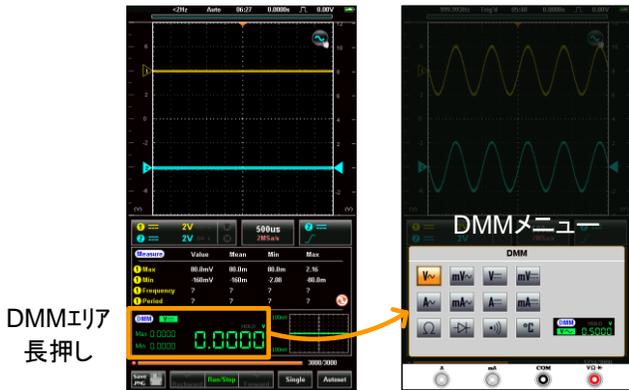

横画面表示



## DMM 表示について

DMM は測定モードと測定値を表示します。縦画面表示では最大値、最小値、トレンドプロット(120 個の履歴グラフ表示)が追加されます。




## 電圧測定

### 概要

本器は最大 600V(CAT II)または 300V(CAT III)までの電圧測定ができます。  
(※測定項目 ACmV / DCmV 時は最大入力 10V)

### 接続

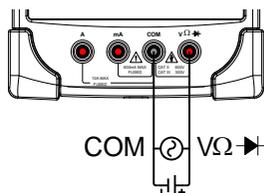


### 使用方法

1. DMM メニューを表示させて、測定項目を ACV , ACmV , DCV , DCmV から選択します。

$$\text{ACV} = \boxed{\text{V}\sim}, \text{ACmV} = \boxed{\text{mV}\sim}, \text{DCV} = \boxed{\text{V}\dots}, \text{DCmV} = \boxed{\text{mV}\dots}$$

2. DMM メニューの下側に選択したモードでの測定結果が表示されます。

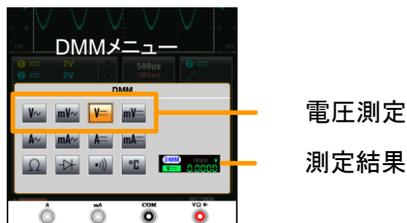

電圧測定

測定結果

3. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。

表示例



測定モード

Hold

最大  
最小

電圧測定値

トレンドプロット



注意


測定項目 ACmV / DCmV 時に 10V 以上の電圧を入力したり、10V 以上の電圧を入力したまま測定項目を切り替えたりしないでください。内部回路の焼損が発生することがあります。

## 電流測定

概要

本器は 10A 未満の直流または交流の電流測定ができます。入力端子は 10A までと 600mA までに分かれています。

## 接続

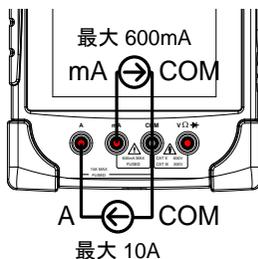

## 使用方法

1. DMM メニューを表示させて、測定項目を ACA, ACmA, DCA, DCmA から選択します。

ACA = , ACmA = , DCA = , DCmA = 

2. DMM メニューの下側に選択したモードでの測定結果が表示されます。



電流測定

測定結果



注意

内部ヒューズが熔断しますので mA の端子で 600mA 以上の電流を流さないでください。ヒューズの交換は 155 ページを参照してください。

3. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。


## 表示例



## 抵抗測定

**概要** 本器は 4 ケタまでの抵抗測定ができます。

**接続**

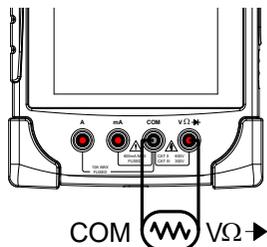

**使用方法**

1. DMM メニューを表示させて、Ω を選択します。

Resistance = Ω

2. DMM メニューの下側に測定結果が表示されます。



3. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。

**使用例**




## ダイオードテスト

### 概要

ダイオードテストは被測定物に順方向バイアス電流を流し、ダイオードの順方向バイアス特性をチェックします。

### 接続

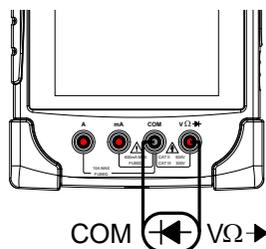

### 使用方法

1. DMM メニューを表示させて、 を選択します  
Diode = 
2. DMM メニューの下側に測定結果が表示されます。



3. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。
4. 測定値は電圧値表示かオープン時の“OL”が表示されます、トレンドプロットはありません。



注意

ダイオードの接続は極性に注意してください。

使用例




## 導通テスト

概要

導通テストは抵抗値が15Ω未満かどうかを判定します。

接続

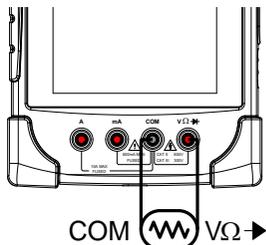

使用方法

1. DMM メニューを表示させて、 を選択します。

Continuity = 

2. DMM メニューの下側に測定結果が表示されます。



3. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。
4. 測定値はオープン時に“OPEN”、導通時に抵抗値相当が表示されブザーが鳴ります、トレンドプロットはありません。

### 使用例



## 温度測定

### 概要


温度測定は熱電対を用いた電圧測定で、GDS-300 シリーズのみの機能です。



注意

対応する熱電対は 164 ページの仕様の通りです。

### 接続

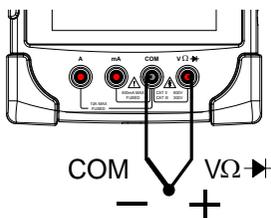

### 使用方法

1. DMM メニューを表示させて、 $^{\circ}\text{C}$  または  $^{\circ}\text{F}$  を選択します。温度基準はトグルで切り替えます。

Temperature =  $^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$

2. 次に熱電対の種類を選択します。

熱電対 = B E, J, K, N, R, S, T

3. DMM メニューの下側に測定結果が表示されます。



熱電対選択  
測定結果

温度測定  
温度基準

4. DMM メニューの外側をタップすると DMM メニューが消えます。

使用例



温度測定結果

トレンドプロット



注意

熱電対の基準温度を設定する場合は拡張 DMM モードを利用します。

## 内蔵アプリケーション

本器は便利なアプリケーションを装備しています。  
標準では

電卓  
減衰器計算  
抵抗値計算  
拡張 DMM 表示  
テンプレート編集  
QR コード表示


があります。



## 減衰器計算

**概要** 減衰器計算はタイプを選択、減衰率、インピーダンス、抵抗系列(E6 - E192)を設定すると、誤差が表示されます。

### 使用例

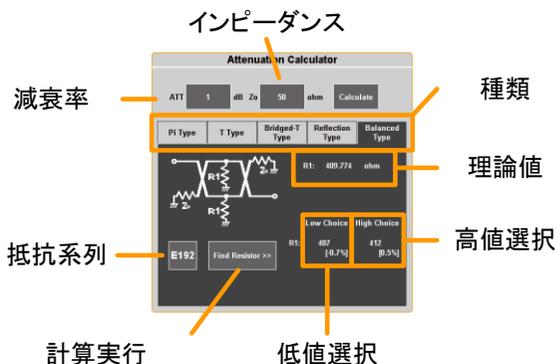

### 使用方法

1. 画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから APPトレイをタップ、Attenuator Calculator をタップすると計算機が表示されます。
2. ATT フィールドに減衰率を dB で入力します。
3. インピーダンスを  $\Omega$  で入力します。
4. 種類を選択します。  
種類  $\pi$ 型、T型、ブリッジT型、反射型、バランス型
5. Calculate をタップすると理論値が表示され、抵抗系列を選択して Find Resistor で近似値を表示します。

6. 必用に応じて抵抗系列を変更してください。
7. 指定した抵抗値での誤差が表示されます。

## 拡張 DMM

### 概要

拡張 DMM モードは通常の DMM のように画面全体で測定値を表示します。トレンドプロットは 400 ポイントに拡張され、40 秒~6 時間まで表示できます。

### 使用例



注意

モードについては DMM 測定を参照してください。  
(123 ページ)

### 設定

1. 画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから APPトレイをタップ、AdvancedDMM をタップすると表示されます。
2. 測定項目はモード選択の測定項目をタップしてください。
3. 測定値は最大、最小と共に表示されます。

- 
- トレンドプロット
1. 測定値はトレンドプロットにも表示されます。
  2. Time をタップするとトレンドプロットの時間を変更できます。
  3. 時間はグラフの総時間となります。  
時間 40s, 3m, 6m, 15m, 30m, 1hr, 3hr, 6hr
  4. Hold をタップすると取込を中断します。
  5. Reset をタップするとトレンドプロットがクリアされます。
- 


温度測定について GDS-300 で熱電対を使用するときは、入力端子と熱電対の温度差を考慮する必要があります。通常では入力端子の温度は周囲温度となります。

- 温度測定の設定
1. モード選択で TEMP を選択します。
  2. 右側に表示される Temp をタップします。
  3. 温度測定の単位を選択します。  
温度単位 Celsius(°C)、Fahrenheit(F)
  4. 熱電対の種類を選択します。  
タイプ B, E, J, K, N, R, S, T
  5. 周囲温度を設定します。  
設定範囲 0°C ~ 50°C
  6. OK をタップして設定完了です。
-

終了 終了時は電源ボタンをタップしてください。トレンドプロット表示は継続されます。


画面コピーについて  
(Ver1.14 以後)

1. モード選択ダイヤルの中心を長押しするとカメラ・ロックのアイコンが表示されます。
2. 画面にタッチしたまま、カメラアイコンにドラッグ・ドロップすると内蔵ディスクに画面コピーが保存されます。

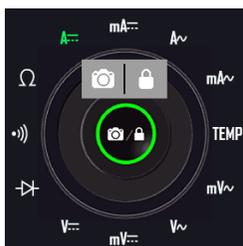

拡張 DMM の  
パネルロック  
(Ver1.14 以後)

1. モード選択ダイヤルの中心を長押しするとカメラ・ロックのアイコンが表示されます。
2. 画面にタッチしたまま、ロックアイコンにドラッグ・ドロップするとパネルがロックされます。
3. ロック中はモード選択ダイヤルの中心にロック状態のアイコンが表示されます。ロック状態を長押しするとブザーが鳴り、ロックが解除されます。また、電源オフでもロック状態が解除されます。

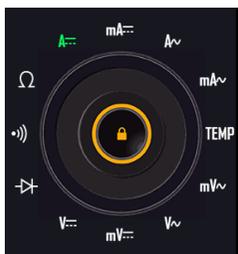

## 計算機

---

概要 計算機は関数電卓を実現します。

---

### 使用例



### 使用方法

1. 画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから APPトレイをタップ、Calculator をタップすると表示されます。
2. 表示されるキーパッドをタップして式を入力します。
  - 計算順に式を入力します。
  - 入力した式は左側から表示されます。
3. =キーをタップすると答えが表示されます。
  - 答えは右側に表示されます。

## QRコード表示


---

### 概要

本器が関係する Web ページへのリンクが表示されます。タブレット PC 等のリーダーで読み取ってください。

---


### 使用例

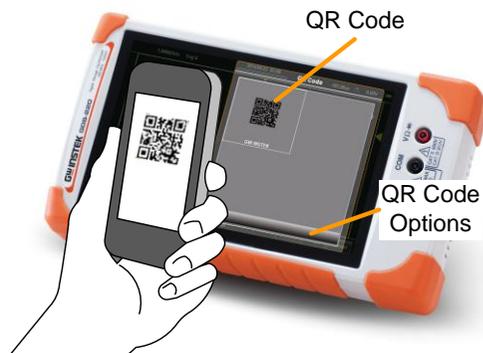

## 抵抗計算


**概要** リード抵抗のカラーコードを選択することで抵抗値・誤差が表示できます。またチップ抵抗の数字を入力すると抵抗値が表示できます。抵抗の情報については 156 ページを参照してください。

- リード抵抗**
1. 画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから APPトレイをタップ、Resistor Calculator をタップすると表示されます。
  2. Color Code キーをタップします。
  3. 抵抗に合わせて 4band、5band をタップします。
  4. 順番に色をタップして選択します。

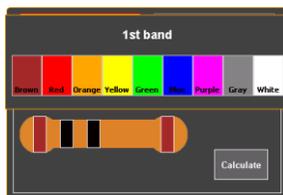

5. Calculate キーをタップすると結果が表示されます。


## 使用例

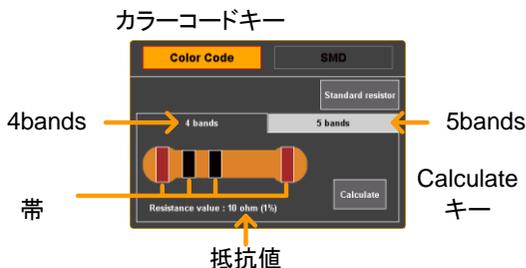

## チップ抵抗

1. チップ抵抗の値の表現は 3 種類あります。  
3桁/4桁表記、EIA-96、2%/5%/10%コード
2. SMD キーをタップします。
3. どの種類のコードになるか選択します。  
SMD      3桁/4桁コード  
          EIA-96コード  
          2% / 5% / 10%コード
4. チップ抵抗表面のコードを入力します。
5. Calculate キーで値が表示されます。

## 使用例

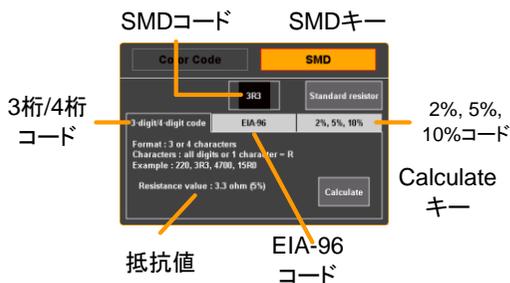

## テンプレート編集

**概要** Go-NoGo 判定で使用する範囲を指定します。既存のテンプレートからの編集がタッチパネルで直接入力します。Go-NoGo 判定は 104 ページを参照してください。

### 使用例

#### 編集ウインドウ



### 使用方法

1. 画面の上側にあるタイトルバーをタップし、表示されるドロップダウンメニューから APPトレイをタップ、テンプレート編集 or をタップすると表示されます。

2. “Draw New Template”または“Load template from...”をタップします

Draw New Template	タッチパネルでテンプレートを作製します。
-------------------	----------------------

Load Template from...	ファイルからテンプレート呼び出します。
-----------------------	---------------------

3. ソースを選択して Next をタップします。
4. “Draw New Template”では左側から右へ単純な波形が生成されます。  
Clear をタップすると波形データが戻ります。  
Undo をタップすると最後に設定したエータが消去されます。データを設定した後に波形をタップする

と、そのポイントのデータが表示されます。

波形の入力が完了したら NEXT をタップしてください。  
ください。

5. 波形が完成した後にスクロールで上下に波形移動ができます。
6. スワイプで左右に波形移動ができます。スケールを変えることで細かく波形を修正することができます。OK をタップして設定終了します。
7. Smooth キーは波形をなめらかにします。
8. テンプレートの保存は SAVE キーで Ref1、Ref2 またはファイルに保存します。
9. 保存後は edit a new template(新規編集)、go directly to the Go-NoGo function (Go-NoGo 設定)、exit from the テンプレート編集 or(終了)が表示されます。

# リモート設定

本章では基本的な設定について説明します。

コマンドリストなどはプログラミングマニュアルを参照してください。

最新のマニュアル・USBドライバは Web サイト [www.texio.co.jp](http://www.texio.co.jp) にあります。

---

<b>通信設定</b> .....	<b>145</b>
USB の設定 .....	145
<b>通信テスト</b> .....	<b>146</b>
Realterm による確認 .....	147

## 通信設定

この章は USB インターフェイスを使用し PC と接続する方法について説明します。本器の USB は PC から仮想 COM ポートとして認識されます。



注意

デバイスドライバは添付 CD にありますが、最新のもののは Web ページ [www.texio.co.jp](http://www.texio.co.jp) の製品ページを参照してください。

## USB の設定

接続	PC 側    Type A, host port 本器側    Type Mini-B, device port
概要	通信を行う場合は本器を通信モードに設定します。
手順	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PC と本器をケーブルで接続します。</li><li>2. ドロップダウンメニューからユーティリティ→USB デバイスポートをタップし、通信モードを選択します。(91 ページ参照)</li><li>3. PC が本器を認識するとデバイスドライバを要求します。製品添付 CD のデバイスドライバまたは Web ページからダウンロードしたデバイスドライバを管理者権限でインストールしてください。PC によってはセキュリティにより本器が自動認識されないことがあります。この場合はデバイスマネージャーで“ほかのデバイス”にある本器を選択し、ドライバの更新でフォルダを指定してインストールしてください。</li><li>4. デバイスマネージャーで COM ポートを確認し、通信テストを行ってください。</li></ol>

## 通信テスト

---

設定 RealTerm, PuTTY などのシリアルターミナルソフトを起動します。COM ポート番号、ボーレート、データビット、パリティ、ストップビットを設定します。

COM ポート番号と関連するポートの設定を確認するには PC のデバイスマネージャを確認してください。

Windows の場合：  
**スタート → コンピュータを右クリック → 管理 → デバイスマネージャ → ポート**  
を開きます。

---



上記以外のターミナルソフトを使用する場合はデリミタ設定などに注意していきください、通信コマンド自体は同一のものを使用します。

---

通信が確立したら次の共通コマンドを送信します。  
最後にデリミタ(LF)を付加してください。

\*idn?

正常であれば以下のような応答が返ってきます。  
GW,GDS-3xx, xxxxxxxx, \x.xx

---



他のコマンドについてはプログラミングマニュアルを参照してください。

---

## Realterm による確認

**概要** Realterm は PC のシリアルポートに接続されたデバイス、または USB 経由でエミュレートされるシリアルポートを介して通信するために使用できる通信ソフトです。以下の手順は Realterm V2.0.0.70 によるものです。他のアプリでも同様のことができます。




注意

Realterm は Sourceforge.net から無料でダウンロードすることができます。詳細については <http://realterm.sourceforge.net/> を参照してください。

**手順**


1. Realterm をダウンロードし Realterm ウェブサイト上の指示に従ってインストールしてください。
2. USB で本器を PC に接続し通信モードにします。
3. 設定されたボーレート、ストップビットとパリティをメモします。

Windows のデバイスマネージャーを開き、接続するための COM ポート番号を確認してください。ポートアイコンをダブルクリックし、接続されたシリアルポートデバイスまたは USB の仮想 COM の接続された COM ポートを開きます。

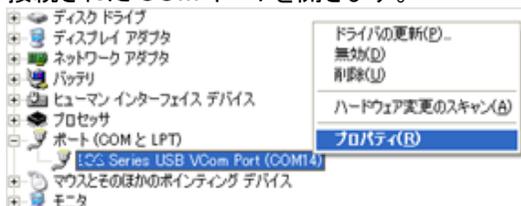


ボーレート、ストップビットおよびパリティ設定は右クリックで接続されたデバイスのプロパティを開き、ポートの設定で選択することができます。COM ポートの変更は詳細設定で行います。

4. 管理者で PC 上 Realterm を実行します。  
スタートメニューの Realterm アイコンを表示させ、  
右クリックで表示される“管理者として実行”を選択  
します。
5. Realterm が起動したら、Port タブをクリックしま  
す。Baud, Parity, Data bits, Stop bits、および接  
続用の Port 番号の設定を入力します。  
ハードウェアフロー制御、ソフトウェアフロー制御オ  
プションはデフォルト設定のままにします。  
本器と通信するには Open をクリックします。

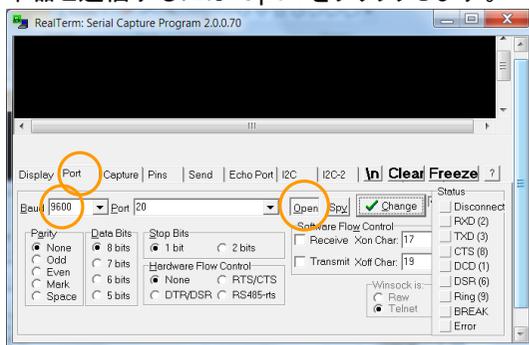

Send タブをクリックします。  
EOL の構成では+CR と+LF のチェックボックスに  
チェックしてください。  
クエリを入力します: \*idn?  
Send ASCII をクリックします。

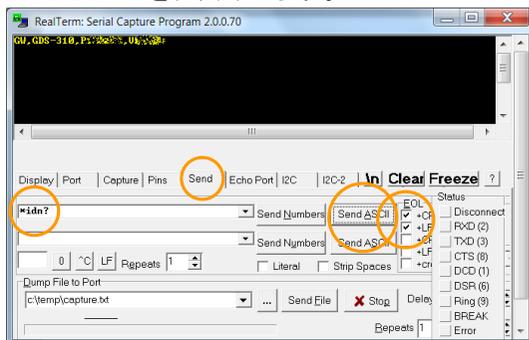

6. 応答が以下のように表示されます。

*GW, GDS-310, XXXXXXXX, VX.XX*  
(manufacturer, model, serial number, version)

7. 接続に失敗した場合はすべてのケーブルと設定を確認してから、もう一度実行してください。

# F AQ

- 信号を接続しても画面に表示されない。
- 自動測定の表示を消したい。
- 波形が更新されない。
- プローブ入力の波形がひずんでいる。
- オートセットで波形が正しく表示されない。
- 日時表示が合っていない。
- 精度と定格があっていない。

## 信号を接続しても画面に表示されない。

垂直メニューで表示をオンにします。49 ページのチャンネルの選択と有効化を参照してください。

## 自動測定の表示を消したい。

縦表示では自動測定の表示エリアは固定で消すことができません。  
横表示では画面下部中央の M キーをタップすることで表示を消すことができます。82 ページ参照

## 波形が更新されない。

Stop モードでは波形は更新されません。73 ページ参照

Single モードでは波形更新は 1 回限りです。

プローブ入力の波形がひずんでいる。

---

プローブの校正を行ってください。32 ページ参照

オートセットで波形が正しく表示されない。

---

オートセット機能は 30mV のまたは 20Hz 未満の信号をキャッチすることはできません。手動操作で設定してください。71 ページ参照

日時表示が合っていない。

---

内部時計の設定は 30 ページを参照してください。内部バッテリーが消耗している場合は充電してから使用してください。

精度と定格があっていない。

---

本器の仕様は電源を入れてから 30 分以上エージングで周囲温度が+20°C～+30°C内で有効です。

本器の仕様は周囲温度が+20°C～+30°C以内で、少なくとも 30 分以上エージングされていることを確認してください。仕様に適合するには装置を安定させる必要があります。

これ以上の情報はお買い求め先又は巻末の弊社ウェブサイト、弊社メールアドレスまで、ご相談ください。

# 付録

本章ではメンテナンスおよび定格を説明します。

<b>ファームウェアの更新</b> .....	<b>154</b>
<b>ヒューズ交換</b> .....	<b>155</b>
<b>抵抗の規格</b> .....	<b>156</b>
抵抗値の規格(IEC 63 / JIS C 5063).....	156
カラーコード(IEC 62/ JIS C 5062).....	156
チップ抵抗の指数表記.....	157
チップ抵抗 EIA-96 コード .....	157
2桁コード .....	157
指数 .....	157
チップ抵抗 2%, 5%, 10%コード.....	158
指数 .....	158
2桁コード .....	158
<b>初期設定</b> .....	<b>159</b>
<b>定格</b> .....	<b>160</b>
オシロスコープ部定格 .....	160
垂直軸 .....	160
アクイジョン .....	160
トリガ .....	161
水平軸 .....	161
X-Y モード .....	161
カーソルと自動測定 .....	161
一般項目 .....	162
バッテリー .....	162
校正出力.....	162
インターフェイス .....	162
ディスプレイ .....	162
AC アダプタ.....	162
質量および寸法 .....	162

---

DMM 部定格 .....	163
基本定格 .....	163
DC 電圧 .....	163
DC 電流 .....	163
AC 電圧 .....	163
AC 電流* .....	164
抵抗* .....	164
ダイオードテスト .....	164
導通テスト .....	164
温度(熱電対) * .....	164
機能 .....	164
<b>外形図 .....</b>	<b>165</b>
<b>EU declaration of Conformity .....</b>	<b>166</b>

## ファームウェアの更新

---

### 概要

本器のファームウェアはバージョンアップが可能です。最新バージョンは弊社 Web ページを参照してください。


---

1. ユーティリティメニューで USB デバイスポートを HDD にして PC に接続します。
2. 本器のルートディレクトリに Web ページから入手した新しいファームウェアを PC からコピーします。
3. ユーティリティメニューで USB デバイスポートを通信にします。
4. ファイルマネージャーでルートディレクトリにある新しいファームウェアをタップします。
5. ポップアップで更新メッセージが出ますので OK をタップしてください。更新が行われますので電源がオフにならないようにしてください。内部バッテリーで動作している場合は AC アダプタをつないでください。
6. 完了の表示が出ますので、電源を再投入してください。


## ヒューズ交換

概要	本器は電流ポートに 10A と1A のヒューズを使用しています
	Fuse Type 1A : T1A 500V 5x20mm
	10A: T10A 500V 5x20mm

- 交換方法
1. 電源を切ってすべての接続を外してください。
  2. 背面の角にある4つのネジを外します。

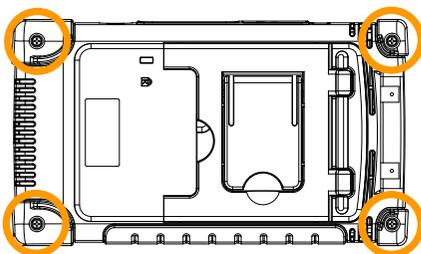

3. 十分に注意して背面パネルを外します。  
注意: ファンへの配線に注意して外してください。
4. 同じ定格のヒューズと交換してケースをもとに戻します。  
注意: 内部に必要以上に触れないでください。

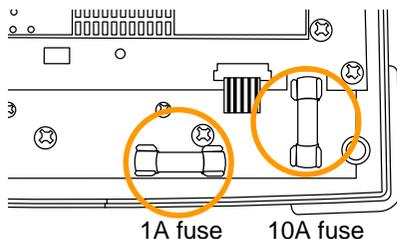

## 抵抗の規格

### 抵抗値の規格(IEC 63 /JIS C 5063)

系列	誤差	系列	誤差
E6	20%	E48	2%
E12	10%	E96	1%
E24	5%	E192	0.5%

### カラーコード(IEC 62/JIS C 5062)

リード抵抗では抵抗値を表現するために4本または5本の色帯が印刷されています。4本の場合は最初の2本が値を示し、3番目が乗数、4番目が許容差となります。5本の場合は最初の3本が値を示し、4番目が乗数、5番目が許容差となります。許容差を表す色帯は他の色帯との間隔が開いていますので方向に注意してください。

 
色	数値	乗数	許容差
黒: Black	0	$10^0$	-
茶: Brown	1	$10^1$	$\pm 1\%$
赤: Red	2	$10^2$	$\pm 2\%$
橙: Orange	3	$10^3$	-
黄: Yellow	4	$10^4$	-
緑: Green	5	$10^5$	-
青: Blue	6	$10^6$	-
紫: Violet	7	$10^7$	-
灰: Grey	8	$10^8$	-
白: White	9	$10^9$	-
銀: Silver	-	$10^{-2}$	$\pm 10\%$
金: Gold	-	$10^{-1}$	$\pm 5\%$

4本の例

茶黒黒茶

1 0  $10^0$  1%

$10 \times 1, 1\% = 10\Omega \pm 1\%$



## チップ抵抗の指数表記

チップ抵抗の3文字または4文字の指数表記は2けたまたは3桁の数値と1桁の指数で値を表示します。ただし10Ω以下は指数桁が無く、小数点位置をRで示します。

例 1 220 : 22Ω.      例 2 12R0 : 12.0Ω.

## チップ抵抗 EIA-96 コード

E96 系列を示す数字コード2桁+指数を示す英字1桁で抵抗値を表現します。許容差は1%です。

### 2桁コード

コード値											
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

### 指数

コード	指数	コード	指数
F	10 <sup>5</sup>	B	10 <sup>1</sup>
E	10 <sup>4</sup>	A	10 <sup>0</sup>
D	10 <sup>3</sup>	X or S	10 <sup>-1</sup>
C	10 <sup>2</sup>	Y or R	10 <sup>-2</sup>

例 01A : 100Ω

## チップ抵抗 2%, 5%, 10%コード

1%以外の許容差の抵抗を表示するために EIA-96A を拡張した表記で 2%、5%、10%の許容差が対応します。3桁のコードで指数を示す英字1桁+数字コード2桁で表現します。

### 指数

EIA-96と同じコードを使用します。

コード	指数	コード	指数
F	$10^5$	B	$10^1$
E	$10^4$	A	$10^0$
D	$10^3$	X or S	$10^{-1}$
C	$10^2$	Y or R	$10^{-2}$

### 2桁コード

2% 許容差		5% 許容差				10% 許容差			
Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value
01	100	13	330	25	100	37	330	49	100
02	110	14	360	26	110	38	360	50	120
03	120	15	390	27	120	39	390	51	150
04	130	16	430	28	130	40	430	52	180
05	150	17	470	29	150	41	470	53	220
06	160	18	510	30	160	42	510	54	270
07	180	19	560	31	180	43	560	55	330
08	200	20	620	32	200	44	620	56	390
09	220	21	680	33	220	45	680	57	470
10	240	22	750	34	240	46	750	58	560
11	270	23	820	35	270	47	820	59	680
12	300	24	910	36	300	48	910	60	820

例 A22 : 22Ω

## 初期設定

工場出荷時の初期設定を示します。

ドロップダウンメニューからデフォルトアイコン  をタップしてください。

グループ	初期値	
Acquire	モード: サンプル 補間 Sin(x)/x メモリー長 10k	XY: オフ サンプリング: 100MSa/s
表示	モード Vector 波形輝度: 50% 明るさ: 80% (ECO:On)	重ね書き: Short 目盛輝度: 50% 目盛形式: フル
垂直軸	垂直レンジ 100mV/Div 結合: DC 入力反転: オフ 垂直拡大: GND プローブ: 電圧入力	CH1: オン インピーダンス 1MΩ 帯域制限 : オフ 垂直ポジション: 0.00V プローブ倍率: 1x
カーソル	水平カーソル: オフ	垂直カーソル: オフ
自動測定	ソース: CH1 表示: なし	ゲート: なし 平均回数 2 回
水平軸	水平レンジ: 10us/Div	水平ポジション: 0.000s
演算波形	ソース 1: CH1 ソース 2: CH2 単位: 200mV	演算式: + ポジション: 0.00 Div 波形表示: オフ
トリガ	タイプ: エッジ 結合: DC 帯域除去: オフ スロープ: 立上り トリガモード: オート	ソース: CH1 ALT 表示 : オフ ノイズ除去: オフ トリガレベル: 0.0V ホールドオフ: 10.0ns
ユーティリティ	コピー: イメージ USB: 通信 ブザー: オフ	ファイル形式: PNG DMM: DCV 言語: 英語

## 定格

本器の定格は電源を入れてから 30 分以上エージング後で周囲温度が+18°C～+28°C、湿度 80%以下にて有効です。

## オシロスコープ部定格

### 垂直軸

入力	2 (シールド BNC)	
入力インピーダンス	1MΩ	
最大入力電圧	CATII 300Vrms	
入力結合	AC, DC, GND	
帯域(-3dB)	DC- 70MHz (GDS-207/307) DC-100MHz (GDS-210/310) DC-200MHz (GDS-220/320)	
立上り時間	< 5ns (GDS-207/307) < 3.5ns (GDS-210/310) < 1.75ns (GDS-220/320)	
入力レンジ	2mV/div～10V/div (1-2-5 ステップ)	
DC ゲイン精度	±(3% x リードアウト + 0.1 div + 1mV)	
帯域制限	20MHz(-3dB)	
入力極性	ノーマル、反転	
入力オフセット範囲	2mV/div～50mV/div	: ±0.4V
	100mV/div～500mV/div	: ±4V
	1V/div～5V/div	: ±40V
	10V/div	: ±300V

### アクイジション

サンプリングレート	1GS/s	
メモリー長	5MWord/ch (GDS-307/310/320) 1MWord/ch (GDS-207/210/220)	
アクイジションモード	平均	: 2-256 回
	ピーク	: ピーク検出 10ns
	sin(x)/x, 等価サンプリング	
リプレイ	最大 30,000 波形	

## トリガ

ソース	Ch1、Ch2
トリガモード	オート、ノーマル、シングル、強制
トリガタイプ	エッジ、パルス、ビデオ、オルタネート
ホールドオフ時間	10ns ~ 10s
結合	AC、DC、低域除去、高域除去、ノイズ除去
トリガ感度	DC ~ 25MHz: 約 0.5div または 5mV 25MHz ~ 定格周波数: 約 1.5div または 15mV

## 水平軸

水平レンジ	5ns ~ 100s/div (1-2-5 ステップ)
ロールモード	100ms/div - 100s/div
プリトリガ	最大 10 div
ポストトリガ	最大 1,000 div
精度	±20 ppm (1ms 以上の間隔測定にて)

## X-Y モード

位相差	±3° (100kHz にて)
-----	-----------------

## カーソルと自動測定

カーソル測定	カーソル間の電圧 $\Delta V$ (電流 $\Delta A$ ) 差、時間差 ( $\Delta T$ )
自動測定	36 項目 電圧/電流: p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、 サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエ リア、ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、 FPRE シュート 時間: 周波数、周期、立ち上り時間、立ち下り時間、+幅、-幅 、デューティ比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ 遅延: FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, 位相
周波数カウンタ	6 桁、2Hz ~ 定格周波数までトリガ入力の信号を測定
オートセット機能	あり

## 一般項目

メニュー	多言語対応
オンラインヘルプ	あり
時計	年月日時分秒、バックアップ有

## バッテリー

電池	Li-polymer 6100mAh, 7.4V (内蔵)
充電時間	2.0 時間 (75%まで)
連続稼働時間	4.1 時間 (使用状況によります)

## 校正出力

2V, 1kHz, 50% デューティ方形波

## インターフェイス

USB	USB Device (絶縁型)
内蔵ディスク	120MB フラッシュディスク

## ディスプレイ

サイズ	7 インチ
表示分解能	480 x 800 ドット
表示方向	縦表示、横表示
バックライト	マニュアル設定およびエコモード
タッチパネル	あり

## AC アダプタ

入力	AC 100V~240V $\pm$ 10%, 47Hz~63Hz, 消費電力 40W
出力	12V/3A, 2重絶縁ケーブル出力

## 質量および寸法

質量	約 1.5kg
寸法 HxD(mm)	240.2 x 136.0 x 59.7

## DMM 部定格

DMM 部の確度は指定が無い場合は $\pm(\% \text{ of Reading} + \% \text{ of Range})$ での値となります。AC 波形はデューティ 50%での値となります。

## 基本定格

リーディング	50,000 カウント	4½ 桁 (GDS-307/310/320)
	5,000 カウント	3½ 桁 (GDS-207/210/220)
電圧入力	CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms	

## DC 電圧

レンジ	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V	
確度	GDS-307/310/320: 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V レンジ $\pm(0.05\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$ 1000V レンジ $\pm(0.1\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$ GDS-207/210/220: $\pm(0.1\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$	
入力抵抗	10M $\Omega$	

## DC 電流

レンジ	50mA, 500mA, 10A	
確度	GDS-307/310/320: 50mA, 500mA レンジ $\pm(0.1\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$ 10A レンジ $\pm(0.5\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$ GDS-207/210/220: 50mA, 500mA レンジ $\pm(0.5\% \text{ reading} + 0.1\% \text{ range})$ 10A レンジ $\pm(0.5\% \text{ reading} + 0.5\% \text{ range})$	

## AC 電圧

レンジ	50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V	
確度	$\pm(1.5\% \text{ reading} + 1.5\% \text{ range})$ at 50Hz~1kHz	

## AC 電流\*

レンジ	50mA, 500mA, 10A
確度	50mA, 500mA レンジ $\pm(1.5\% \text{reading} + 0.1\% \text{range})$ at 50Hz~1kHz 10A レンジ $\pm(3\% \text{reading} + 0.5\% \text{range})$ at 50Hz~1kHz

\* 測定は 10mA 以上での定格になります

## 抵抗\*

レンジ	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ
確度	$\pm(0.3\% \text{reading} + 3 \text{digit})$ : 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ $\pm(0.5\% \text{reading} + 5 \text{digit})$ : 5MΩ

\*測定は 50Ω ~ 5MΩ での定格になります。

## ダイオードテスト

順方向電圧 1.5V、開放電圧 2.8V

## 導通テスト

15 Ω 未満

## 温度(熱電対) \*

測定範囲	-50°C ~ + 1000°C
分解能	0.1°C
対応熱電対	B, E, J, K, N, R, S, T



\*温度測定はセンスエラーを含みません。

\*温度測定機能は GDS-307/310/320 のみとなります。

## 機能

機能	オートレンジ、最大値・最小値検出、トレンドプロット 画面コピー、レンジロック
----	---

外形图

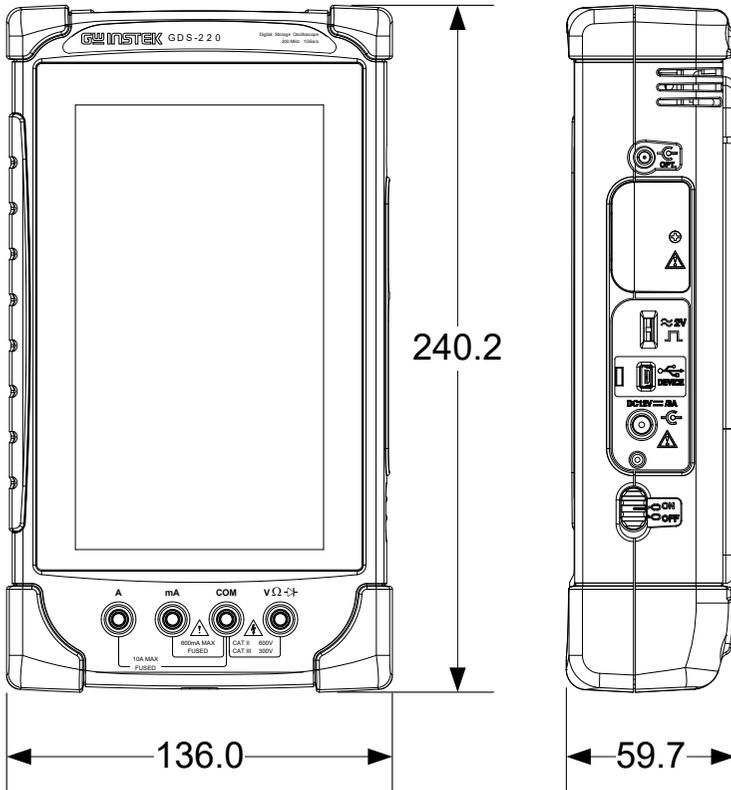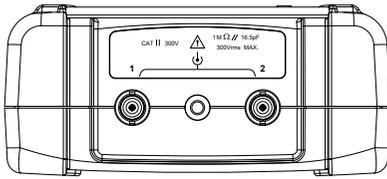

## EU declaration of Conformity

We

**GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.**

declare that the CE marking mentioned product satisfies all the technical relations application to the product within the scope of council:

Directive: EMC; LVD; WEEE; RoHS

The product is in conformity with the following standards or other normative documents:

◎ EMC	
EN 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- EMC requirements
Conducted & Radiated Emission EN 55011/EN 55032	Electrical Fast Transients EN 61000-4-4
Current Harmonics EN 61000-3-2/EN61000-3-12	Surge Immunity EN 61000-4-5
Voltage Fluctuations EN 61000-3-3/EN 61000-3-11	Conducted Susceptibility EN 61000-4-6
Electrostatic Discharge EN 61000-4-2	Power Frequency Magnetic Field EN 61000-4-8
Radiated Immunity EN 61000-4-3	Voltage Dip/ Interruption EN 61000-4-11/EN 61000-4-34
◎LVD	
EN 61010-1	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

**GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.**

No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

Tel: +886-2-2268-0389

Fax: +866-2-2268-0639

Web: [www.gwinstek.com](http://www.gwinstek.com)

Email: [marketing@goodwill.com.tw](mailto:marketing@goodwill.com.tw)

**GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.**

No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, China

Tel: +86-512-6661-7177

Fax: +86-512-6661-7277

Web: [www.instek.com.cn](http://www.instek.com.cn)

Email: [marketing@instek.com.cn](mailto:marketing@instek.com.cn)

**GOOD WILL INSTRUMENT EURO B.V.**

De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands

Tel: +31(0)40-2557790

Fax: +31(0)40-2541194

Email: [sales@gw-instek.eu](mailto:sales@gw-instek.eu)

# INDEX

Declaration of conformity .....	166	パーススタンス.....	100
DMM モード.....	123	ハードコピー設定.....	90
EIA-96 コード.....	157	パネルロック.....	86
FAQ.....	150	パルストリガ.....	68
Forceトリガ.....	65	ビデオトリガ.....	70
Go-NoGo.....	104	ヒューズ交換.....	155
Go-NoGo 判定の実行.....	108	ファームウェアの更新.....	154
QR コード.....	139	ファイルマネージャー.....	120
Realterm.....	147	ファイル操作.....	121
Run/Stop モード.....	74	ブザー設定.....	90
Single モード.....	75	プローブの補正.....	32
USB デバイスポート.....	91	メモリー消去.....	90
USB ドライバのインストール.....	28	ユーティリティメニュー.....	87
XY モードの表示.....	96	ランモード.....	73
アキュイジションメニュー.....	94	レコード長の選択.....	97
アキュイジションモードの選択.....	95	保存機能.....	109
イギリス用電源コード.....	8	信号バス補正.....	88
エッジトリガ.....	67	全てを保存.....	116
オートセット.....	71	共通操作.....	44
オートセットの設定.....	92	内蔵アプリケーション.....	133
オルタネート.....	66	初期設定.....	27, 159
カーソル測定.....	76	呼出し機能.....	117
サービスについて.....	5	垂直メニュー.....	47
ジェスチャーコントロール.....	38	垂直レンジ.....	50
システム情報表示.....	88	垂直軸オプション.....	51, 53, 54
ズーム表示.....	59	外形図.....	165
スタンドの利用.....	29	安全記号.....	3
ダイオードテスト.....	129	安全記号 注意.....	3
チップ抵抗コード.....	157	安全記号 警告.....	3
チャンネルの選択.....	49	安全記号 高電圧.....	3
テンプレート編集.....	142	定格.....	160
トリガパラメータ設定.....	63	導通テスト.....	130
トリガメニュー.....	61	性能.....	12
トリガモード.....	65	抵抗の規格.....	156
トリガレベル.....	66	抵抗測定.....	128
トリガ設定.....	62	抵抗計算.....	140
ドロップダウンメニュー.....	85	拡大 DMM.....	135

日付と時間.....	89	最大値測定.....	79
時計の設定.....	30	最小値測定.....	79
校正.....	93	正のパルス数.....	80
水平ポジション.....	56	立上りエッジ数.....	81
水平メニュー.....	56	立上りオーバーシュート.....	80
水平拡大.....	57	立上りプリシュート.....	80
波形データの保存.....	113	立上り時間測定.....	80
波形の呼出し.....	117	立下りエッジ数.....	81
波形輝度.....	101	立下りオーバーシュート.....	80
減衰器計算.....	134	立下り時間測定.....	80
温度測定.....	131	負のパルス数.....	81
測定項目.....	79	遅延測定.....	81
画像の保存.....	110	自動測定オプション.....	84
目盛の選択.....	102	自動測定の表示.....	82
目盛表示.....	93	自動測定項目の選択.....	83
目盛輝度.....	101	表示タイプの設定.....	100
背面パネル図.....	16	表示メニュー.....	99
自動測定.....	79	表示方向の切換.....	31
+パルス測定.....	80	補間の設定.....	97
Peak to peak.....	79	言語.....	87
RMS 測定.....	79	言語選択.....	31
エリア測定.....	80	計算機.....	138
オーバーシュート.....	80	設定の保存.....	115
サイクル RMS 測定.....	79	設定の初期化.....	85
サイクルエリア測定.....	80	設定の呼出し.....	119
サイクル平均.....	79	設置および環境 安全上の注意.....	6
デューティ比測定.....	79	輝度設定.....	103
ハイ値測定.....	79	通信テスト.....	146
-パルス測定.....	80	通信設定.....	145
ロー値測定.....	79	電圧測定.....	125
周期測定.....	80	電流測定.....	126
周波数測定.....	80	電源投入.....	27
平均測定.....	79	電源電圧 安全上の注意.....	5
振幅測定.....	79		

## お問い合わせ

製品についてのご質問等につきましては下記までお問い合わせください。

株式会社テクシオ・テクノロジー

本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13

藤和不動産新横浜ビル 7F

[ HOME PAGE ] : <https://www.texio.co.jp/>

E-Mail: info@texio.co.jp

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへサービスセンター：

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13

藤和不動産新横浜ビル 8F

TEL. 045-620-2786 FAX.045-534-7183